

667.9 C117

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingenieria Mecànica

"REGULACION Y CONTROL DEL PROCESO DE SECADO

DE RECUBRIMIENTOS DE PINTURA"

INFORME TECNICO

Previo a la obtención del Titulo de:

INGENIERO MECANICO

Presentado por:

MARCO WELLINGTON CABRERA TOLA

GUAYAQUIL - ECUADOR

AGRADECIMIENTO

Al ING. IGNACIO WIESNER F.

Director de Informe Tècnico, por su ayuda y colaboración para la realización
de este trabajo.



DEDICATORIA

A MI MADRE
A MI ESPOSA
A MIS HIJOS

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este Informe Tècnico, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual del mismo, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exàmenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

Molande

Marco Wellington Cabrera Tola

Ing. Nelson Cevallos DECANO

Ing Ignacio Wiesner F.
ERECTOR INFORME

Ing: Jorge Duque R. MIEMBRO TRIBUNAL

RESUMEN

Con el propòsito de controlar los procesos de secado de barnices y tintas sobre làminas de hojalata o aluminio, los fabricantes de estos productos han codificado el procedimiento para obtener las mejores condiciones de curado. En el presente informe se revisan cuales son estos còdigos y como controlar el proceso de secado en los hornos continuos por medio de las curvas de temperatura — tiempo. Al analizar estas curvas se puede diagnosticar los problemas que pueden presentarse como variaciones de aire, temperatura y tiempo que van a influir en la calidad final del recubrimiento en la làmina.

Se revisa el procedimiento para corregir estas anomalías, incluyendo la manera de balancear los flujos de aire fresco que se introducen en el horno. A continuación se realiza um anàlisis de las curvas de temperatura — tiempo con respecto a una curva ideal de secado.

Al final se incluyen recomendaciones generales para evitar problemas en el funcionamiento del horno, además de las instalaciones de seguridad para la operación de los mismos.

INDICE GENERAL

RESUMEN

INDICE GENERAL

INDICE FIGURAS

1 .- ANTECEDENTES

- 1.1.- Propòsito del recubrimiento de hojalata con tintas y barnices.
- 1.2. Diferentes còdigos de secado.
- 1.3. Curvas para el control de secado.

2. - DEFINICION DEL PROBLEMA

- 2.1.— Calidad de la hojalata barnizada o litografia da por las variaciones de las condiciones de secado.
 - a) Variaciones de flujo de aire.
 - b) Variaciones de temperatura.
 - c) Variaciones de tiempo de secado.
- 3.- PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS DE SECADO

 OBSERVADOS DE LAS CURVAS DE TEMPERATURA
 - 3.1.- Descripción del horno.
 - a) Zonas del horno.
 - b) Sistema de transporte de hojas.
 - c) Sistema de calentamiento.
 - 3.2.- Procedimiento para el balance de flujos de aire.
 - 3.3.- Procedimiento de control y regulación de temperatura.

- 3.4.- Procedimiento para corregir el tiempo de secado.
- 4.- ANALISIS DE RESULTADOS CON LAS CURVAS DE TEMPERATURA
- 5.- RECOMENDACIONES GENERALES
 - 5.1. Revisiones rutinarias.
 - 5.2. Seguridad.

BIBLIOGRAFIA

INDICE DE FIGURAS

- No. 1.- Graficador de curvas con 6 puntos de termocuplas.
- No. 2.- Curva de secado. Cödigo 10e.
- No. 3.- Hoja de prueba.
- No. 4.- Exceso de aire caliente en la parte inferior de las lâminas.
- No. 5.- Poco flujo de aire en la parte inferior de las
- No. 6.- Flujo de aire lateral desbalanceado.
- No. 7.- Demasiado aire caliente en una sección determinada.
- No. 8.- Desbalance de flujo de aire de ventilador.
- No. 9.- Ingreso de aire frio por el final del tànel.
- No. 10. Exceso de temperatura en la zona de secado.
- No. 11.- Disminución de temperatura en la zona de secado.
- No. 12.- Menor temperatura en la zona de calentamiento.
- No. 13.- Temperatura muy elevada en la zona de calentamiento.
- No. 14. Gràfico de variaciones de temperatura en 24 horas.
- No. 15. Disminución de velocidad en el transportador.
- No. 16.- Vista lateral del horno.
- No. 17.- Vista general. Entrada al horno.
- No. 18.- Zona de enfriamiento.



- No. 19. Sistema de transporte. Toberas y parrillas.
- No. 20. Sistema de calentamiento y circulación de aire.
- No. 21.- Ventilador de aire fresco. Quemador.
- No. 22.- Instalación làminas deflectoras laterales.
- No. 23.- Ductos de distribución de aire caliente.
- No. 24. Toberas para descarga de aire caliente.
- No. 25.- Corrección entrada de aire frio.
- No. 26.- Grâfico para determinar el diàmetro "d" en ductos de 280 mm.
- No. 27.- Gràfico para determinar el diàmetro "d" en ductos de 350 mm.
- No. 28.- Control neumàtico de temperatura.
- No. 29.- Tobera quemador piloto.
- No. 30.- Tablero de control aire y combustible.
- No. 31.- Vălvula solenoide para regulación de combustible.
- No. 32.- Boquilla de quemador.
- No. 33. Anàlisis de curvas.
- No. 34.- Sobretemperatura permitida al final de la zona de calentamiento.

CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1. PROPOSITO DEL RECUBRIMIENTO DE HOJALATA CON TINTAS
Y BARNICES.

El primer paso en la fabricación de envases de hojalata es aplicar un material de revestimiento a la làmina con la cual se formarán los cuerpos, tapas y fondos del envase. Hay dos razones bàsicas para aplicar revestimiento a la làmina:

Primero, para protegerla de reacciones indebidas entre el material y el producto que contiene. Por ejemplo: las làminas usadas para fabricar envases para cervezas o sodas, deben ser recubiertas interiormente, porque la cerveza desarrolla un mal sabor cuando està en contacto directo con la làmina; los envases de soda pueden corroer la làmina metàlica. Los recubrimientos para estos casos son conocidos como lacas o barnices.

Segundo, por motivos decorativos en el envase, en su cara exterior se utilizan para evitar corrosión que daría mala presentación.

También la decoración se utiliza como objetivo

de propaganda del contenido y su marca. Para este tipo los recubrimientos utilizados son tintas y lacas transparentes.

Mientras los objetivos de protección y decoración pueden ser los mismos en varios productos, la variedad de métodos de aplicación y los requerimientos físicos y químicos del producto terminado, implican que deben ser tratados separadamente.

Una aplicación típica debe tener una o dos capas de laca protectora sobre un lado de la làmina de metal (interior) y un sistema decorativo sobre el otro (exterior), consistente de un recubrimiento base blanco, varios pasos de tinta para producir el diseño y un barniz transparente para proteger la decoración (Litografía sobre metal).

Cada aplicación — ya sea laca, revestimiento, barniz o tinta — debe pasar separadamente a través del horno para el secado o curado.

1.2. DIFERENTES CODIGOS DE SECADO.

Como existe una variada utilización de

hojalata para productos terminados, desde envases de alimentos hasta juguetes, desde tapas hasta aerosoles, envases para aceites y pinturas; cada uno de estos necesita un revestimiento distinto que cumpla distintos requerimientos como resistir la deformación fisica del doblez, el troquelado y aún más, poseer la resistencia química que se requiere.

Cada fabricante de lacas y barnices ha establecido las condiciones òptimas para procesar su producto: temperatura y tiempo de secado y estos son conocidos como còdigos de secado. Es claro entonces que las características de estos materiales son altamente específicos y exactos y que es esencial el màximo de control durante su fabricación, prueba y uso.

Los còdigos de secado generalmente se dan en temperatura òptima para el secado y tiempo que se mantendrà la làmina a esa temperatura.

Los diferentes còdigos de secado consisten de un numeral y una letra; por ejemplo: 6b, 8b, 10c.

La explicación de estos números es como sigue:

6 representa 6 minutos sobre el nivel de

temperatura minima con un minimo de 5 minutos a temperatura ideal.

8 representa 8 minutos sobre el nivel de temperatura minima con un minimo de 6 minutos a temperatura ideal.

10 representa 10 minutos sobre el nivel de temperatura minima con un minimo de 7 minutos a temperatura ideal.

Las letras corresponden a una temperatura de trabajo como sigue:

Còdigo	Temperatura	Temperatura	Temperatura
	Ideal	Minima	Māxima
	O	***	
b	415 F	400 F	425 F
C	405	29.0	415
d	400	390	410
(-)	390	380	400
÷	380	370	390
g	370	340	380
h	340	350	370
	350	340	360
ł<	340	330	350
1	330	320	340



m	320 F	310 F	330 F
n	310	300	320
O	300	290	310
þ	280	270	290
q	270	260	280
F	250	240	260

Si un barniz tiene un còdigo de secado 8d. esto o consignifica: 8 minutos sobre 390 F (temperatura minima) con un minimo de 6 minutos a 400 F (temperatura ideal). (1)

1.3. CURVAS PARA EL CONTROL DE SECADO.

Para saber que està pasando en un proceso de secado se utiliza como primera herramienta de observación las curvas de secado.

Estas curvas se obtienen enviando una hojalata de prueba al interior del horno, la cual lleva adherida 6 puntos de termocuplas, en distintas localizaciones de su superficie, conectadas a un registrador gráfico. La curva da valores de temperatura y tiempo, también permite observar y determinar el flujo de aire y las variaciones que podrían ocurrir. El eje de las abscisas representa el tiempo que la hoja pasa por el horno y el eje

de las ordenadas las temperaturas.

El registrador gráfico de puntos múltiples es de marca Honeywell, Modelo No. 15305846-06-07-1-000-060-10 y sirve para un rango de temperatura entre 0 - 500 F. Ver figura No. 1.

En la figura No. 2 se observa una curva obtenida con este aparato. La curva deberà cumplir las condiciones del còdigo de secado del material que se està controlando. En esta curva se encuentran 3 secciones limitadas por las letras A, B, C, D.

La porción de la curva que corresponde a A - B es la zona conocida como calentamiento, en esta zona la hoja que entra a temperatura ambiente es llevada a la temperatura ideal de secado y a su vez durante este proceso se remueven los solventes de la película de barniz, de tal forma que el verdadero horneo pueda tomar lugar.

La sección B - C de la curva representa el efectivo proceso de secado y es el que se controla cumpla las condiciones de cura, este es el nivel de temperatura conocido como temperatura ideal.



GRAFICADOR DE CURVAS CON 6 PUNTOS DE TERMOCUPLAS

FIGURA No. 1



FIGURA No. 2 CURVA DE SECADO: CÓDIGO 10E.

Es necesario definir además, que en esta zona o como la limite minimo de temperatura es de 10 F menor que la temperatura ideal y el limite máximo de temperatura es de 10 F mayor que el ideal. Esta también se conoce como la Zona de horneo o curado efectivo.

La sección C - D de la curva corresponde al proceso de enfriamiento de la lâmina para ser recogida a la salida del horno.

Los puntos de la curva marcados desde 1 a 6 corresponden a cada una de las termocuplas que posee la hoja de prueba. La figura No. 3 ilustra la posición y números de las termocuplas en la hoja de prueba con la que se obtiene esta curva.

Las termocuplas de las esquinas deben colocarse aproximadamente a 50 milimetros de el borde de la hoja como se muestra en la figura No. 3. Las termocuplas que marcan los puntos 5 y 6 se ubican en el centro de la hoja separadas unos 50 milimetros.

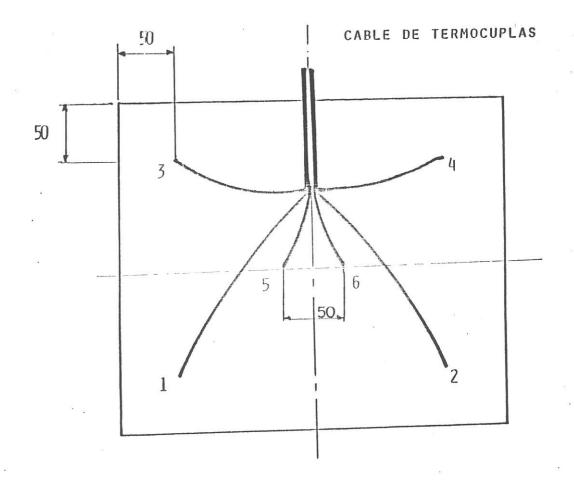


FIGURA 3 HOJA DE PRUEBA

CAPITULO II

DEFINICION DEL PROBLEMA

2.1. CALIDAD DE LA HOJALATA BARNIZADA O LITOGRAFIADA

POR LAS VARIACIONES DE LAS CONDICIONES DE SECADO.

La calidad del trabajo final del secado en el horno, depende de la correcta aplicación de calor, por medio del aire calentado a la temperatura especificada, a las lâminas; y en el tiempo preciso que ha sido codificado por los fabricantes de lacas y barnices.

No debe despreciarse la importancia del correcto horneo, ya que las condiciones de secado van a influir en la flexibilidad, la dureza, el color, la durabilidad, la resistencia quimica, la ausencia de sabor y olor, etc. de la película de barniz o tinta. Los materiales para recubrimiento son esencialmente soluciones o dispersiones de material resinoso, con o sin pigmentos en solventes orgânicos. Los solventes actúan como vehículos que transportan las resinas y aseguran un suave flujo después de la aplicación.

Para poder identificar los problemas de calidad hay que basarse en las curvas de secado. Analizando estas curvas se puede reconocer cuales son las fallas en un proceso de producción determinado. La curva tiempo-temperatura de cualquier trabajo de secado es de extremada importancia y se recomienda realizarlas cada vez que se producen cambios en el horno.

Al obtener una curva de temperatura — tiempo se detecta en ella 3 clases distintas de problemas: variaciones de flujo de aire, variaciones de temperatura y variaciones de tiempo de secado.

- a) Variaciones de Flujo de aire.
 - Exceso de aire caliente en la parte inferior de las lâminas.
 - Muy poco flujo de aire en la parte inferior de las làminas.
 - Demasiado aire caliente en un extremo lateral de la lâmina.
 - Aumento de aire caliente en una sección determinada.

- Desbalance de flujo de aire de ventilador.
- Ingreso de aire frio por el final del tùnel.
- Disminución o exceso de aire fresco de alimentación al horno.
- b) Variaciones de temperatura.
 - Exceso de temperatura en la zona de horneo.
 - Disminución de temperatura en la zona de horneo.
 - Menor temperatura en la zona de calentamiento.
 - Aumento de temperatura en la zona de calentamiento.
 - Fallas en la regulación de control de temperatura y quemador.
- c) Variaciones de tiempo de secado.
 - Variación de velocidad del horno con respecto a la maquina aplicadora del recubrimiento.


a) Variaciones de flujo de aire.


En la curva de la figura No. 4 los puntos 1 y 2 de la hoja de prueba revelan alta temperatura en la zona de calentamiento, demasiado aire caliente le está llegando a la hoja en su parte inferior.

La curva representada en la figura No. 5, al contrario de la anterior, los puntos 1 y 2 de la hoja de prueba presentan bajo nivel de temperatura en la zona de calentamiento. Esto se debe al pocoflujo de aire que llega a la parte inferior de la lâmina.

En la figura No. 6, en la curva se observa que los puntos 1 y 3 de la hoja de prueba están desplazados más alto que el resto de puntos (unos o 15 F) en la zona de horneo. La causa para esto es demasiado aire caliente enviado a un costado de la lámina por el ventilador de circulación.

En la figura No. 7 un aumento de temperatura excesivo se nota entre los 7 y 8 minutos de proceso, la curva se eleva por encima de la temperatura ideal por enviar demasiado aire caliente a esta sección.

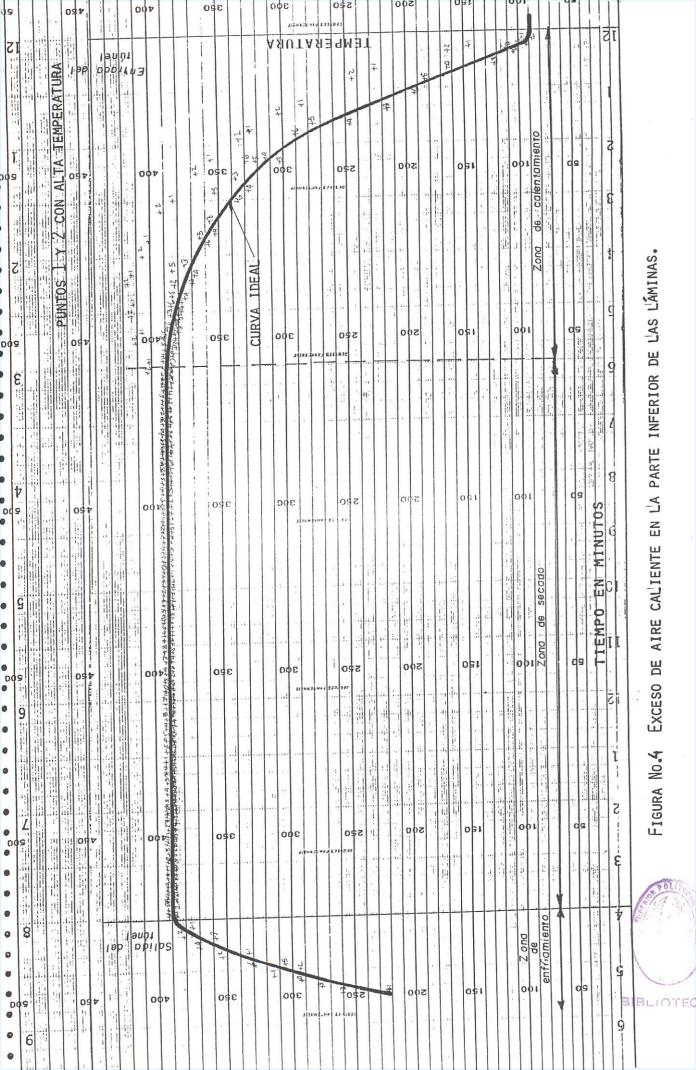

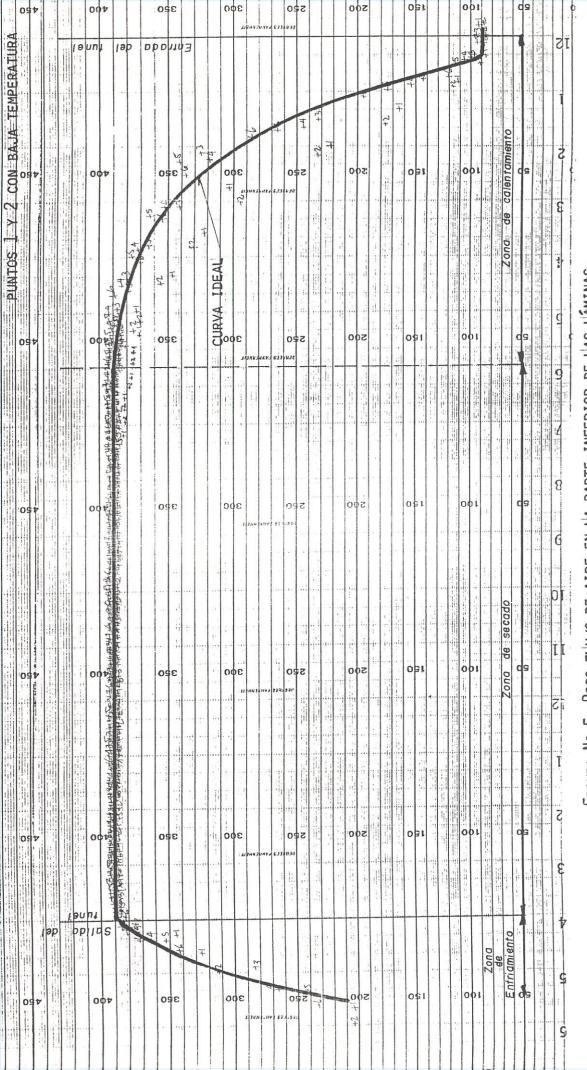

EN LA PARTE INFERIOR DE L'AS L'AMINAS. FIGURA No.5 Poco FLUJO DE AIRE

(g)	1 o t
8	
	0
000	b
B	
əui	00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	は、これのようななないないでは、また、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは
	איריאיני בריין יוידין וידין ואירין איריאינין איריאינין איריאינין איריאינין איריאינין איריאינין איריאינין איריאי
and the transfer	5.
THEAL	16
CURVA IDEAL	09
ge.	9+1
	118
ЭЕ	33
ε	V
1.3	
	0
0.50	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S	
	ØL
	9
	000
000	Sign
8	
The control of the co	9:
0	500000000000000000000000000000000000000
	ıt.
	The state of the s
	00
1.	Zong da collento
ar de	
	.09
g ce	0
	D
S CV series	E. I. D. D. ATER I ATERAL DESBALANCEADO.
LIGURA NO. O	באורואר הואר הואר הואר הואר הואר הואר הוא
The state of the s	

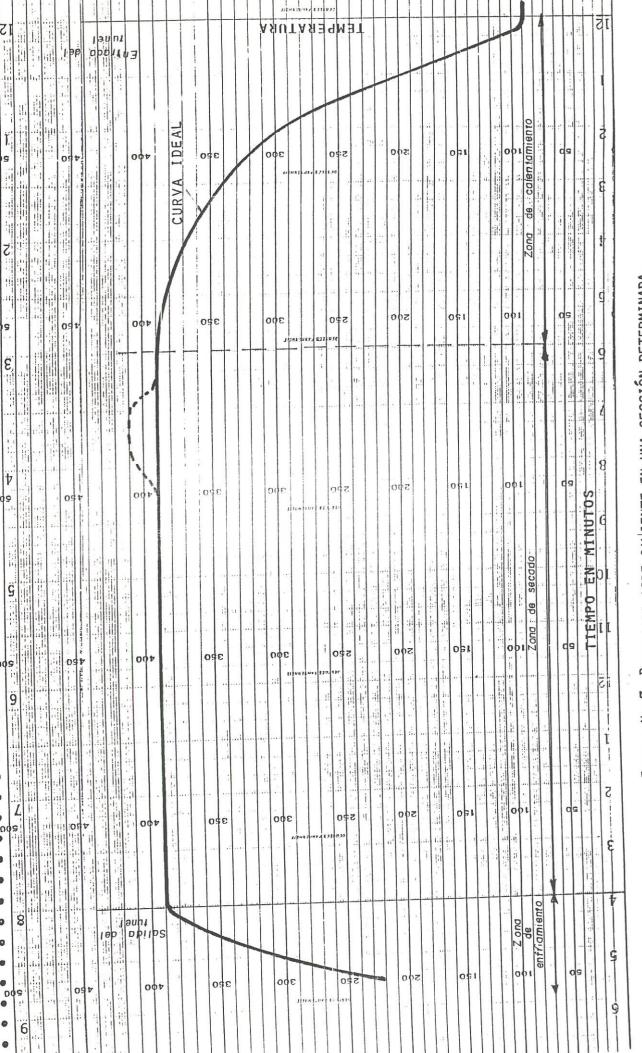


FIGURA NO.7 DEMASIADO AIRE CALIENTE EN UNA SECCIÓN DETERMINADA.

En la curva de la figura No. 8 se encuentra una disminución de temperatura en una sección y un aumento en la sección siguiente, el desbalance de los flujos de aire del ventilador de circulación de la zona de horneo produce estas variaciones.

En la curva de la figura No. 9 se tiene una disminución de temperatura en la parte final del secado y se debe al ingreso de aire frio por la parte posterior del túnel. Esto implica que el tiempo de secado efectivo se disminuye.

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es el ingreso de aire fresco al interior del horno. Demasiado aire fresco significa mayor gasto de energía, los quemadores necesitarian mayor capacidad o más tiempo para calentar más aire en el túnel. Una disminución de la cantidad de aire fresco bajaría el nivel de oxígeno del aire del túnel y que es necesario para el proceso de secado, el nivel de vapores de solventes se incrementaría peligrosamente poniendo en riesgo la seguridad de la instalación.

Así como el aire fresco es alimentado al horno, de la misma manera se debe extraer el "aire gastado" del interior del horno. El aire gastado puede

				11,	1.
				-	
	0		0		
	9	Ø1	91) (19
	T				Р
		The state of the s			10
90		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			al
			1		11
Đ Į			. [12
	1 1 1 1	00	-		3
0.00)	·*	לו	ש	
				CHOVA TREAL	
	1			CUITVA IDEAL	
				\	
C		0.	01	0	
098	986	£	GE.	SE	
3					+
					V
000	00	200	000	000	8
					ın
		tu m	ins:		1
" - 1		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-		A
					R
	2101		מנו		3
0.5	0.9)¢	09	d
2	2			Si	W
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			3.
					L
oc	00		000	000	
30				2:	
	The second secon				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.3	
0		0	0	0	
\$1	31		31	31	
	4.				
			The second secon	The second secon	نظ
Duo Z: o		00	00	1. O THE LEW S.	_
ap de) 1	1	7
ent		ond de secono	The second secon	Zona de calentamiento	
O	OS	OS	.09	a	
					:11
		TIEMPO EN MINUTOS			
					1
\$ G G	32		G	- S	2
					Ī
	1				

 $\nabla = \frac{\omega}{\omega} + \frac{\omega}{\omega} \frac{\omega}{\omega} + \frac{\omega}{\omega} + \frac{\omega}{\omega} = \frac{\omega}{\omega} + \frac{\omega}{\omega} +$

FIGURA NO.8 DESBALANCE DE FLUJO DE AIRE DE VENTILADOR.

FIGURA NO.9 INGRESO DE AIRE FRÍO POR EL FINAL DEL TÚNEL'

entenderse como el aire que se ha utilizado en la combustión y que ha recirculado en el túnel.

b) Variaciones de temperatura.

El nivel de temperatura de secado debe mantenerse dentro de un rango de $\frac{1}{2}$ 10 F de la temperatura ideal, esto de acuerdo con las normas de fabricación. Las variaciones de temperatura en un mismo trabajo pueden producir distintos tonos de color en el acabado de la película de barniz.

En la figura No 10, de la curva se nota que la zona de horneo B - C presenta un aumento de la temperatura ideal.

Un aumento de la temperatura de secado puede dañar la película de barniz hacièndola dura y fràgil, causando cambios de color en barnices dorados, amarilleo en tintas y fondos blancos. Felículas de vinilo y organosol resultan particularmente sensitivas a sobrehorneo ya que a determinadas temperaturas ellas son susceptibles de degradación tèrmica, la cual se acelera en contacto con el acero. Esta descomposición toma forma de puntos y manchas negras en la película. Excesivas temperaturas sobre la làmina pueden incluso causar



FIGURA No.10 EXCESO DE TEMPERATURA EN L'A ZONA DE SECADO.

descomposición de la película de estaño original.

En la figura No. 11 se observa una caida de la temperatura de secado en la sección B - C lo que significa una disminución de temperatura en la zona de horneo.

En caso de ocurrir una disminución del nivel de temperatura de secado no logrará realizarse la polimerización de la película de barniz.

Algunos materiales sintéticos se secan con varias combinaciones de oxidación, evaporación de solventes y polimerización por calor de acuerdo a la estructura de su resina básica. La polimerización es un proceso químico en cadena de grandes moléculas de resina, este proceso de cura es una función solamente de temperatura y tiempo.

En la parte inicial del secado - calentamiento - se produce la evaporación de solventes y en la mayoría de los productos modernos es seguida por un cambio en la estructura quimica que finalmente desarrolla al máximo las propiedades de resistencia quimica y física. Con todos los barnices es necesario dar un completo horneo para obtener las propiedades deseadas, pero es de

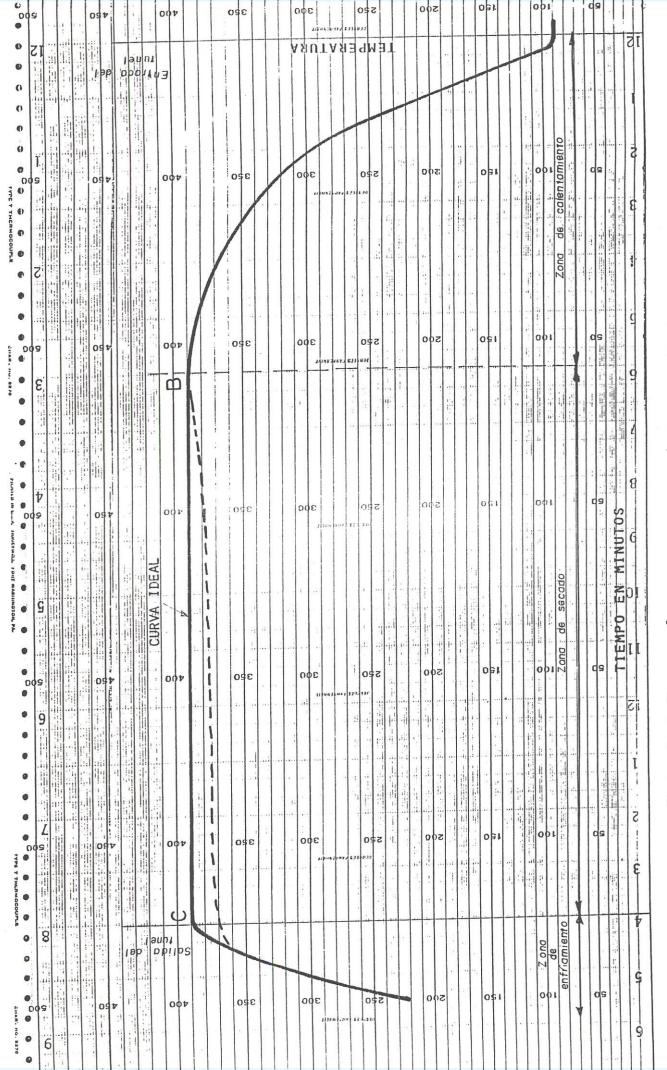


FIGURA No.11 DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA EN L'A ZONA DE SECADO.

particular importancia con las lacas polimerizadas totalmente, tales como las fenòlicas o epoxifenòlicas. Dependiendo de su tipo de resina hay una temperatura crítica de secado y por debajo de esta temperatura, aunque la película puede secarse, no estarà completamente polimerizada y no desarrollarà en forma total sus resistencias quimica y fisica.

Debe notarse que si un horneo inicial se realiza a una temperatura justamente debajo de su temperatura critica de secado, puede producirse la polimerización parcial, lo cual evita una cura completa aún despues de rehornear a altas temperaturas. Este fenômeno es conocido como blackin. For esta razòn cuando tales barnices son aplicados en dos capas o en ambos lados de la làmina, la primera aplicación es normalmente procesada entre 30 F y 40 F menos de temperatura critica de secado, esta temperatura evita toda posibilidad de blackin, pero es suficiente para secar el barniz y permitir el almacenamiento de la lâminas. El horneo de la segunda aplicación se puede realizar sin problemas y preferible a unos 10 F más que la temperatura critica y a esta temperatura ambas peliculas son polimerizadas simultaneamente.

Existe otra buena razón para el uso de baja temperatura en la primera aplicación y es para evitar posibles problemas de poca adhesión del barniz sobre el lado inverso. En efecto, la condición superficial de la hojalata virgen puede ser afectada por el calor cuando las hojas pasan a través del horno a altas temperaturas. Si el secado del primer lado se realiza a temperatura completa, la adhesión del material de revestimiento aplicado sobre el lado inverso puede reducirse.

En la figura No. 12 se presenta una curva donde la temperatura en la zona de calentamiento es menor que la ideal. En estos casos el tiempo efectivo de secado se disminuye al necesitar mayor tiempo la làmina para llegar a la temperatura ideal de horneo.

En la curva de la figura No. 13 se aprecia que la zona de calentamiento tiene un aumento de temperatura exagerada llegando a pasar el limite de temperatura màxima. Esto puede ocurrir cuando los termòmetros o registradores de temperatura de la zona de calentamiento presentan una lectura falsa por deterioro o uso prolongado sin revisiones periódicas.

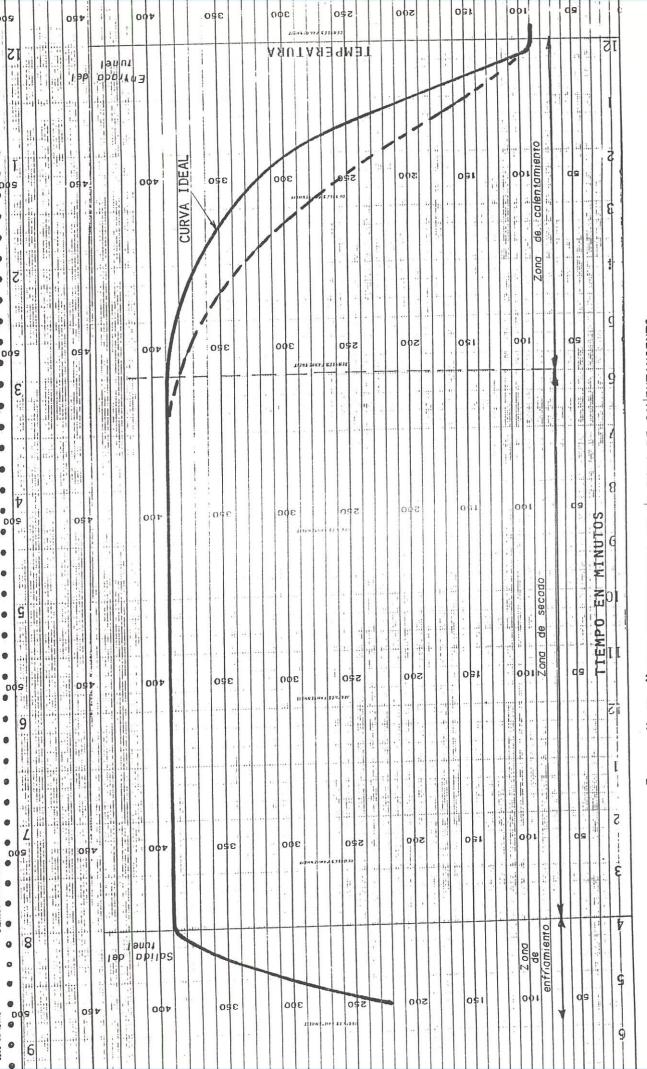


FIGURA NO.12 MENOR TEMPERATURA EN L'A ZONA DE CALENTAMIENTO.

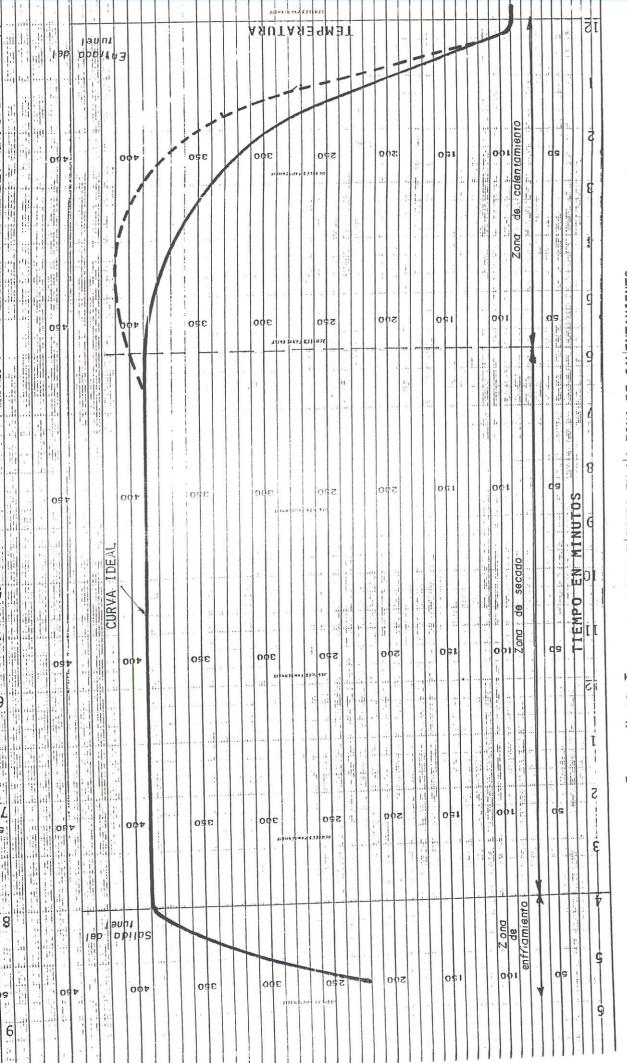


FIGURA No.13 TEMPERATURA MUY ELEVADA EN LA ZONA DE CALENTAMIENTO.



Generalmente cuando se presentan problemas de variación de color, adhesión o cambio de dureza en los revestimientos aplicados a las lâminas, puede existir un error en el control de la temperatura de procesamiento, por cuanto los termómetros y registradores están fabricados con mecanismos que son susceptibles de fallas, desgastes o ajustes incorrectos. La lectura de temperatura de estos instrumentos no está de acuerdo con la temperatura real; los procesos por eso se realizan a distintas temperaturas que las codificadas.

Otra razòn importante para las fallas de temperatura son las regulaciones que tienen los quemadores con respecto a las posiciones de fuego alto y fuego bajo. Si la capacidad del quemador està muy disminuida en fuego bajo, la temperatura media de proceso estarà en el nivel requerido pero la temperatura real tendrà un rango de oscilación o muy alto llegando en casos a variar hasta 15 F de su punto medio de temperatura y en períodos muy extensos. Se puede apreciar esta variación en la figura No. 14.

c) Variaciones de tiempo de secado.

Se puede llevar un control de la temperatura del

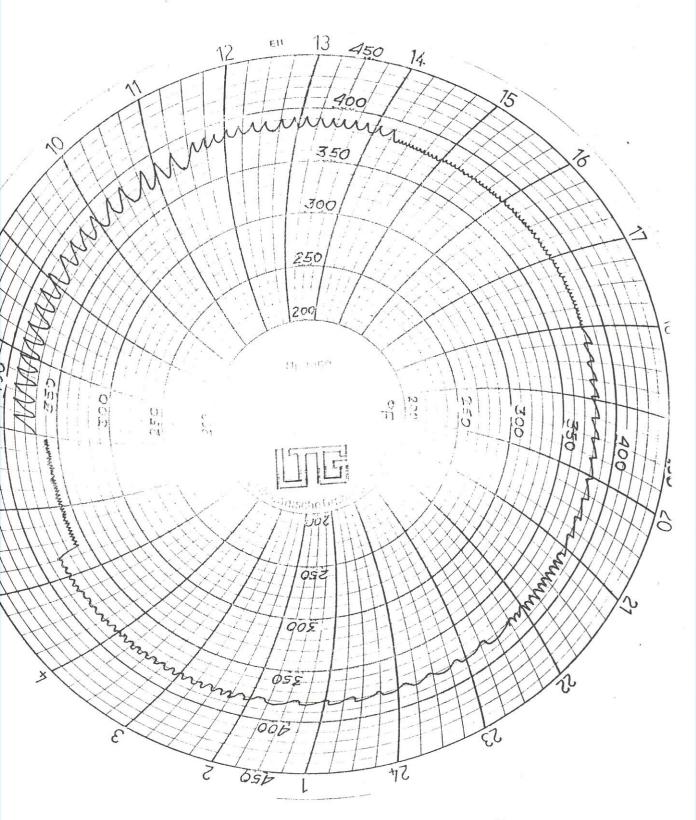


FIGURA No.14 GRÁFICO DE VARIACIONES DE TEMPERATURA EN 24 HORAS.

horno por medio de termòmetros colocados en el frente del mismo y por medio de registradores gràficos de temperatura diarios, ver figura No. 13 pero estos solamente muestran la temperatura en un punto fijo. Las variaciones de tiempo solo se pueden observar en las curvas de horneo.

Normalmènte la cadena transportadora del horno se mueve a la misma velocidad de la maquina aplicadora de barniz o tinta, esta es la velocidad de sincronización. Cuándo la maquina aplicadora falla se detiene, y la cadena del horno continùa en movimiento a distinta velocidad para descargar làminas del horno. La velocidad las sincronización depende del trabajo a realizarse, si es aplicación de tinta o barniz sobre hojalata o aluminio. Por esta razón se debe especificar en la curva temperatura - tiempo la velocidad de producción de la maquina. Las velocidades producción pueden variar de 45 a 70 lâminas por minuto. La velocidad de la cadena del horno cuando no està sincronizado generalmente es de 60 lâminas por minuto.

Cuando ocurren paradas frecuentes en el proceso de producción, la cadena del horno variarà su velocidad, en los mismos intervalos de las

paradas, produciéndose un mal curado de la lâmina por sobrehorneo a un tiempo mayor que el necesario o un bajo horneo si el proceso de secado se ha estado realizando a menor velocidad que la de la cadena transportadora en no-sincronizado.

Cuando se obtiene una curva de temperatura — tiempo es necesario que se haga a la velocidad de producción normal y anotarlo en la hoja, de esta manera, se puede comparar cuanto tiempo se aumenta o disminuye el proceso de secado por una disminución o aumento de velocidad en la màquina transportadora. En la figura No. 15 la curva representa un aumento en el tiempo de secado debido a la disminución de velocidad.



FIGURA NOJS DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD EN EL TRANSPORTADOR.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR LOS PROBLEMAS DE SECADO OBSERVADOS DE LAS CURVAS DE TEMPERATURA.

3.1. DESCRIPCION DEL HORNO.



a) Zonas del horno.

El horno para el secado de las làminas tiene un tunel de 27 metros de los cuales 9 metros se utilizan en el calentamiento previo de la làmina hasta llegar a la temperatura de secado ideal, y los 18 metros restantes se utilizan para el proceso de secado efectivo. Despues del tunel de secado viene la sección de enfriamiento de las làminas y la mesa de descarga de las hojas.

Los ventiladores y câmaras de calentamiento estân ubicados en la parte superior del horno. En la figura No. 16 se representa una vista lateral del horno. Dentro del horno la lâmina va avanzando por zonas, donde diversos efectos se realizan sobre ella; estas zonas identificadas por ese efecto se describen a continuación:

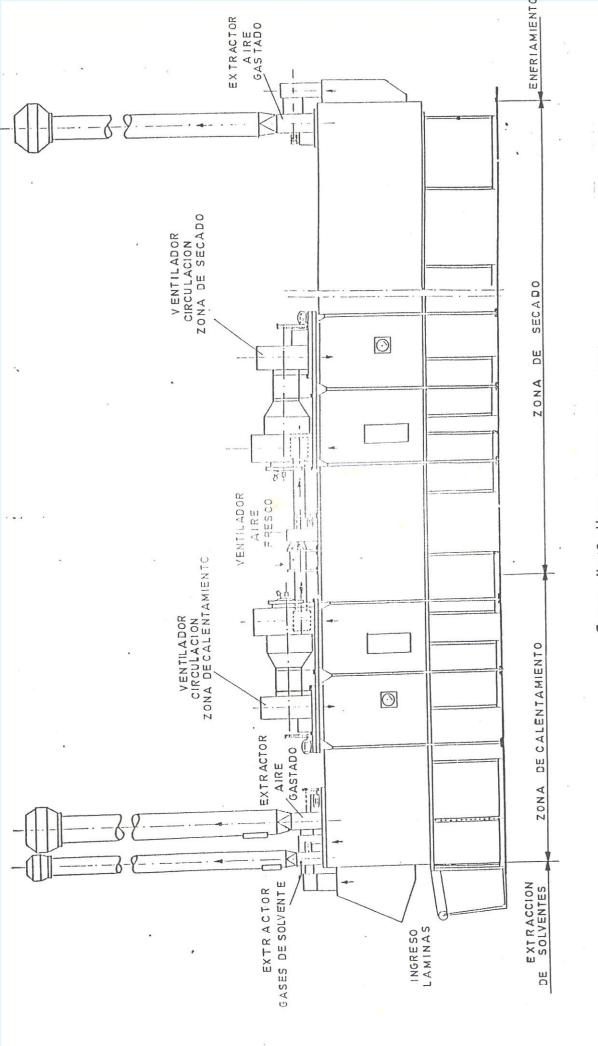


FIGURA No.16 VISTA LATERAL DEL HORNO.


Zona de Extracción de Solventes No.1.

Esta es la primera sección del horno y en ella se trata de extraer los solventes que se utilizan como medios para controlar la aplicación de la película de barniz. Esta extracción debe realizarse lo más rápidamente posible antes de que la hoja llegue a temperaturas más altas y para evitar que estos vapores de solvente vayan al flujo interior del horno donde serían peligrosos.

Existe un extractor de tipo centrifugo que se encarga de tomar los vapores para enviarlos al exterior. Para facilitar el trabajo del extractor se ha construido en la entrada del horno una especie de campana que encierra a la hoja dàndole más efectividad al extractor, pues evita que arrastre demasiado aire exterior y no precisamente los gases de solvente. (ver figura No. 17).

Zona de Calentamiento No. 2

El propòsito de esta zona es llevar las làminas barnizadas y decoradas a la temperatura de secado, tan ràpido como sea posible. Esto es realizado por el aire caliente que es enviado al tûnel de secado. El calor es conducido de la siguiente

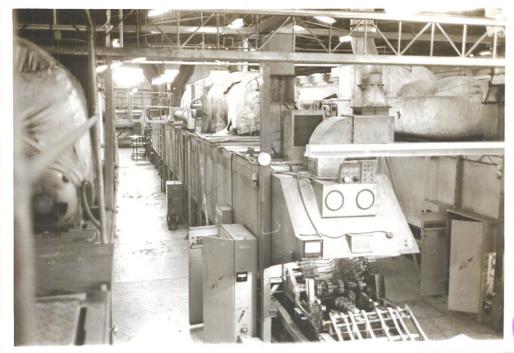

VISTA GENERAL DEL HORNO





ENTRADA AL HORNO Y CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES DE SOLVENTE

FIGURA No.17

manera: câmaras calentadoras con quemadores de kerosene, están ubicadas en la parte superior del horno. Aire fresco mezclado con aire de recirculación calentado por los quemadores es soplado por un ventilador centrifugo hacia los ductos de distribución extendidos en toda la longitud de la zona de calentamiento. Estos ductos ubicados en la parte superior del túnel descargan el aire por medio de toberas hacia abajo por donde están transportándose las lâminas.

El aire caliente luego de circular por las lâminas es retornado hacia la câmara de calentamiento por el centro del tûnel. La distribución del aire es controlada por medio de reguladores y deflectores.

Zona de Horneo No. 3

Esta zona se usa para mantener la làmina a la temperatura requerida por el tiempo apropiado que definan los còdigos. El proceso de distribución del aire es igual que en la zona de calentamiento, el calor es distribuido a las làminas por medio de aire caliente que es descargado por ductos ubicados en la parte superior del túnel. Este aire es succionado por la parte central superior

del tünel, por un ventilador centrifugo y mezclado en la câmara de combustión con los gases calientes para ser nuevamente calentado y recirculado.


Zona de enfriamiento No. 4

Despuès que las làminas salen de la zona de horneo, entran a la zona de enfriamiento. En esta sección aire del exterior forzado por ventiladores y un sistema de ductos, se envia hacia las làminas. El aire ambiente ingresa por la parte inferior de las hojas y se extrae por otro ventilador que lo devuelve al exterior por medio de un extractor (Ver figura No. 18). Las làminas deben enfriarse para evitar que el barniz o la tinta las pegue unas con otras en el apilado y para propòsitos de control u observación puedan ser manejadas facilmente por el operador.

b) Sistema de Transporte de Hojas

Las làminas barnizadas son llevadas al interior del horno y luego del proceso de secado, descargadas del mismo por un sistema de transporte de cadena de rodillos y parrillas.

La cadena de rodillos tiene adosada en sus

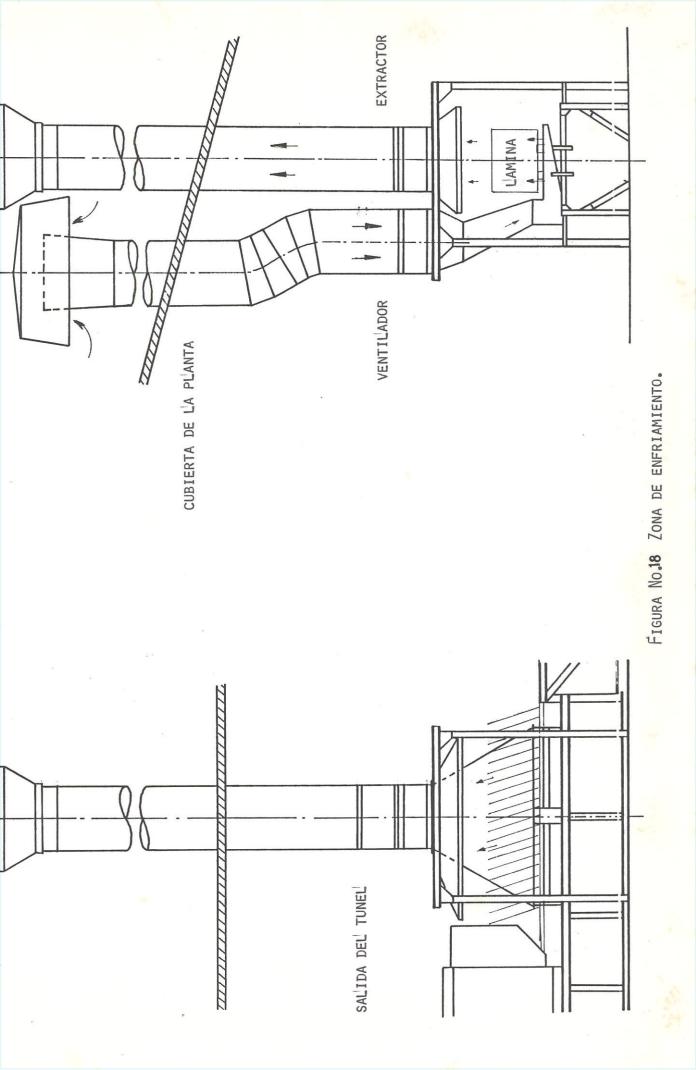

costados ruedas de acero con bocines de carbón las cuales se deslizan sobre rieles instalados a lo largo del túnel; es de paso 1" y lleva en cada eslabón orejas para instalarles un armazón de varillas de hierro denominadas parrillas.

Cada làmina utiliza una parrilla. Cada parrilla sostiene la làmina en posición vertical y con una o ligera inclinación de 18 para permitir que el aire en su circulación golpee efectivamente a la làmina y a su vez sea dirigido hacia la parte de alimentación del horno. Como la cadena es de paso l" y en cada eslabón se ubica una parrilla, en consecuencia las làminas están separadas entre si la misma distancia que el paso de la cadena.

La cadena es impulsada por un motor de 3HP; la velocidad de la cadena se mide en lâminas o parrillas por minuto y es de 60 lâminas o parrillas por minuto entrando al horno en nosincronizado. (Ver figura No. 19).

c) Sistema de Calentamiento

El sistema para calentamiento del aire de secado està principalmente compuesto de dos quemadores de combustible liquido (kerosene), estos quemadores



SISTEMA DE TRANSPORTE DE HOJAS CADENA Y PARRILLAS





VISTA DEL INTERIOR DEL TUNEL
TOBERAS DE AIRE CALIENTE Y PARRILLAS

FIGURA No.19

son de calentamiento directo, es decir el gas de la combustión es mezclado con el aire caliente de recirculación y entonces suministrado directamente al túnel de secado por los ductos y toberas. Por eso es muy importante que la combustión se realice de manera correcta para evitar formaciones de carbon u hollín en el interior del túnel, y sobre las lâminas. (Ver figura No. 20).

El quemador es modelo SLE fabricación alemana, marca LTG y es un diseño especial de quemador. El color de la llama es similar a la llama de un quemador de gas. El combustible es succionado y atomizado por aire comprimido a una presión màxima de 6 atmósferas. En la carcaza de diseño especial del quemador una neblina de combustible líquido es mezclado con aire secundario, vaporizado y quemado en forma gaseosa en la boquilla de descarga. Debido a ésto una combustión completa y libre de hollín se realiza. Para el encendido un par de electrodos que proporcionan una chispa de alto voltaje se ubican en la tobera que actúa como piloto. (Ver figura No. 21).

La câmara de combustión posee un quemador con dos toberas y una de ellas se utiliza como piloto y es la que posee los electrodos y el detector de


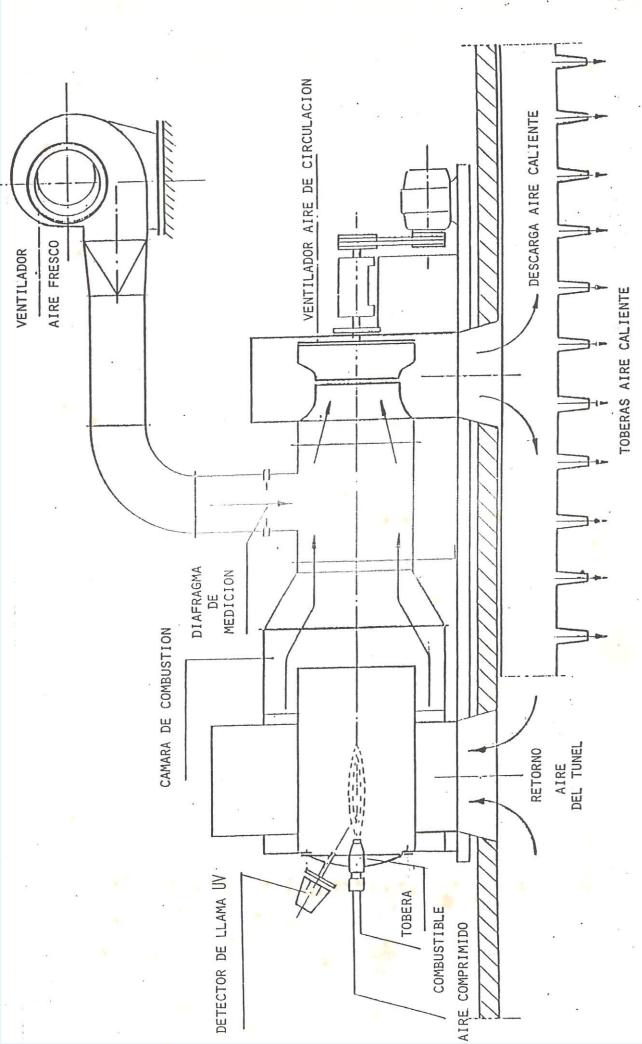


FIGURA NO.20 SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y CIRCULACIÓN DE AIRE.



VENTILADOR DE AIRE FRESCO Y DUCTOS

DIBLIOTECA

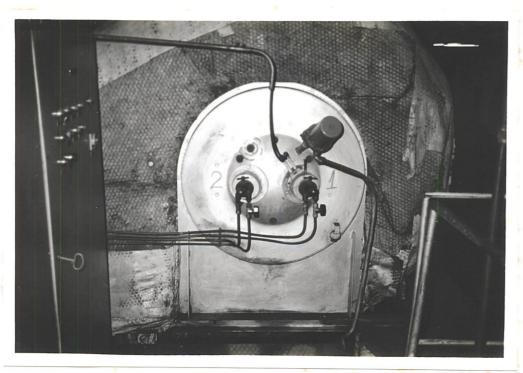

QUEMADOR CON TOBERAS 1 Y 2

FIGURA No. 21

llama tipo ultravioleta; la otra se enciende por llama directa ya que empieza a funcionar en secuencia cuando el piloto ya ha encendido:

El aire caliente es succionado del túnel de secado por el ventilador de circulación de aire hacia la câmara de combustión. Cuando la combustión del kerosene se realiza, el gas caliente producido se mezcla con el aire de retorno. Al pasar de este sitio hacia el ventilador de aire caliente, una cierta cantidad de aire fresco es suministrado por un ventilador que toma aire del ambiente (Ventilador de aire fresco); la cantidad de aire se controla por una placa en el ducto de conección entre la câmara de combustión y el ventilador de aire caliente o de circulación. El aire succionado por el ventilador de aire caliente consiste de aire de retorno, gas de combustión y aire fresco; esta mezcla se envia al tûnel de secado. Esto es llamado calentamiento directo.

3.2. PROCEDIMIENTO PARA EL BALANCE DE FLUJOS DE AIRE

El balance de los flujos de aire dentro del horno es necesario para realizar una correcta distribución del calor a las làminas en todo su recorrido.


En las figuras 4, 5 encontramos diferencias de temperaturas entre los puntos de medición de la hoja.

En el caso de la figura 4 se nota que los puntos inferiores presentan mayor temperatura que los puntos superiores. Ello se debe a la circulación del aire caliente que se desplaza de abajo hacia arriba, de modo que el calor del aire es primeramente transmitido a la parte inferior de la hojalata.

Para evitar que un exceso de aire vaya hacia el inferior de las hojas se colocan unas lâminas deflectoras (figura No. 22 posición 1) en la pared lateral del túnel, y su misión es la de enviar una determinada cantidad de aire caliente directamente a la parte superior de la hoja. Estos deflectores deben ser regulables lateralmente para permitir el paso del aire hacia la parte inferior.

En la figura No. 5 donde los puntos 1 y 2 tienen menor temperatura, se deberà abrir las làminas deflectoras para enviar mayor cantidad de aire caliente a la parte inferior de las hojas.

En la figura No. 6 la variación de temperatura es

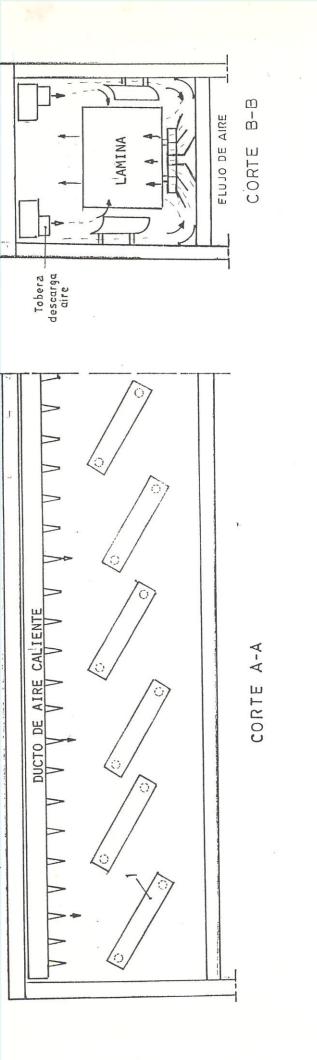



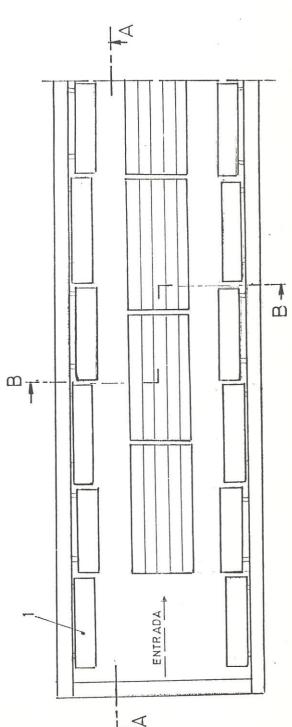


FIGURA NO.22 INSTALACION DE L'AMINAS DEFL'ECTORAS L'ATERALES.

en un costado de la lâmina. Los puntos de medición del lado izquierdo 1 y 3 señalan una temperatura mayor a la de los puntos 4 y 2 colocados en el lado derecho.

De producirse este caso debe primeramente verificarse si la presion existente en el ducto de distribución de aire caliente del lado izquierdo es igual a la del lado derecho. Esta presion se mide introduciendo un tubo conectado a un manometro en las toberas de descarga de aire caliente. De medirse una presion distinta en los ductos de salida del aire caliente izquierdo y derecho, se debe ajustar la compuerta del ducto de descarga del ventilador de aire caliente (figura No. 23 posición 1).

Si la medición dà un resultado igual en las dos toberas se debe comprobar la ubicación de las làminas deflectoras laterales que, como se dijo anteriormente, son regulables, corrigiendo su ajuste lo que sea preciso.

En la figura No. 7 se nota un aumento de temperatura entre los 7 y 8 minutos del proceso de secado. El problema de esta curva puede deberse a dos motivos: exceso de abertura en las toberas de

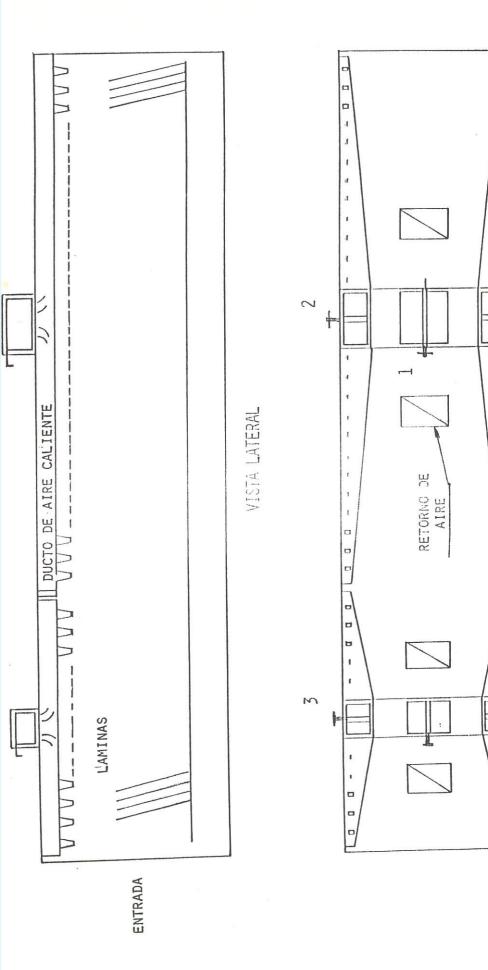


FIGURA NO.23 DUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE CALIENTE.

VISTA SUPERIOR

ZONA DE SECADO

ZONA DE CALENTAMIENTO

descarga de aire caliente o restricciones ocurridas en el ducto de retorno del ventilador de circulación de aire caliente; estas restricciones pueden deberse a lâminas de poco peso como las de aluminio, que han sido succionadas hacia el orificio de retorno en algun proceso anterior.

En consecuencia es necesario disminuir las aberturas de las toberas en esta zona o revisar el sistema de retorno de aire. Las toberas descarga de aire caliente estân construidas de forma que su abertura transversal o àrea de descarga pueda ser reducida por medio de un perno, por otra parte, puede ensancharse intercalando una pieza distanciadora, por ejemplo: un pedazo de tubo. Ver figura No. 24. Un procedimiento para encontrar en el horno la ubicación exacta de las toberas que deben regularse es señalar en la curva de secado la longitud del túnel desde la entrada de la hoja hasta la terminación del proceso de secado cuando la hoja sale del tùnel. Para la curva de la figura No. 7, por ejemplo: horno de 27 metros, encontramos que las toberas que deben regularse estàn entre los 13,5 y 11,8 metros del tànel.

En la figura No. 8 se observa en la curva una

DUCTO DE AIRE CALIENTE

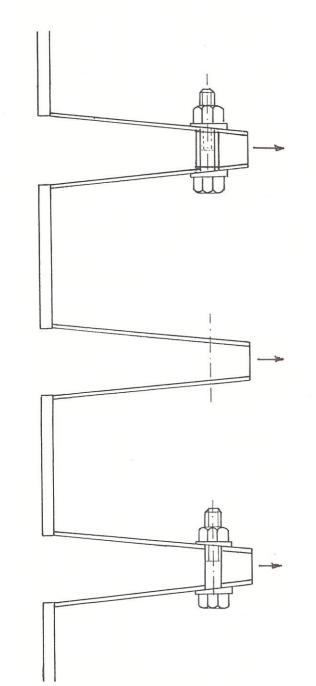


FIGURA NO.24 TOBERAS PARA DESCARGA DE AIRE CALIENTE.

disminución de temperatura en el inicio de la zona de secado, mientras que, en la segunda mitad de la zona de secado la temperatura ideal es sobrepasada.

El defecto se elimina alimentando una mayor cantidad de aire caliente al lugar en que la temperatura es insuficiente, y reduciendo la cantidad de aire caliente enviada a la zona en que la temperatura es excesiva.

Esta corrección se hará moviendo las compuertas de regulación (figura No. 23 posición 2) para dar el ajuste requerido. Al cambiar de posición la compuerta permite enviar más aire caliente hacia adelante o hacia atrás. Un ajuste fino, puede realizarse mediante graduación de la abertura de salida de las toberas sopladoras del aire caliente.

En todo caso, para corregir las anomalias indicadas en la figura No. 8, se debe primeramente graduar la compuerta de regulación de modo que envie una mayor cantidad de aire caliente a la parte inicial de la zona de secado, donde además, deben abrirse un poco más las toberas, cerrando las ubicadas en la parte posterior de la zona de

secado. Estas correcciones deben repetirse las veces que sea necesario para obtener una curva de temperatura perfecta.

En la figura No. 7 la temperatura desciende demasiado pronto en la parte final del túnel de secado. Esto se debe generalmente a la penetración de aire frío por el extremo posterior del túnel.

Inicialmente, se comprueba el flujo de aire en la abertura transversal de salida del túnel. En la parte superior de la abertura, normalmente sale una cierta cantidad de aire caliente, mientras que en su parte inferior, una cierta cantidad de aire frío penetra en el túnel de secado. En el momento en que la cantidad de aire frío que entra en el túnel es superior a la de aire caliente, se habla de una penetración de aire frío.


Este aire frio es el que produce un descenso de la temperatura en la hoja antes de terminar un proceso de secado y que aparece en la sección C - D de la figura No. 9. Esta anomalía debe eliminarse ya que la disminución de la temperatura da lugar a que se reduzca el tiempo efectivo de secado.




Existen dos caminos para corregir esta entrada de aire frio:

- a) Como generalmente el tònel de secado està provisto de varias tomas de succión para la aspiración del aire de recirculación, la compuerta de la última toma puede cerrarse parcialmente sin llegar a un cierre total (ver figura No. 25 posición 1).
- b) Colocar planchas metalicas adicionales en el cielo raso que sirve de retorno para el aire de circulación como se indica en la figura 25 B. Estas planchas adicionales tienen la finalidad de que se aspire menos aire desde la parte posterior y más aire desde la parte anterior del túnel de secado.

Asimismo, se debe instalar una plancha perpendicular en el cielo raso (figura No. 25 - 8 posición 3) con el propósito de disminuir la abertura posterior de este ducto de retorno indicada en la figura No. 25 como " y ". Eventualmente, puede ser necesario hacer que la medida " y " sea igual a cero, es decir, cerrar totalmente el canal de aire de retorno de la zona posterior del túnel. Para comprobar la eficacia

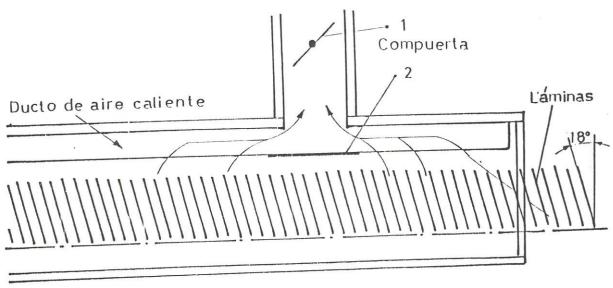

A.- ENTRADA DE AIRE FRIO

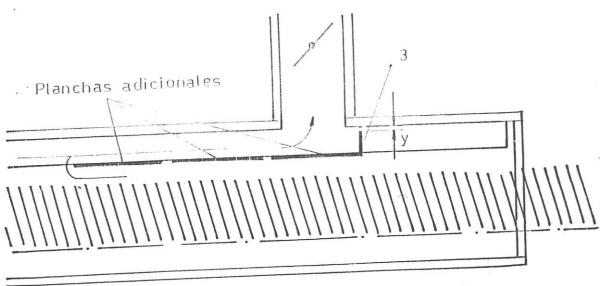

B. .. FLUJO DE AIRE DESPUES DE AGREGAR PL'ANCHAS

FIGURA No.25 CORRECCIÓN ENTRADA DE AIRE FRIO

de estos métodos es preciso realizar diversas pruebas prácticas, esto es, obteniendo varias curvas de prueba hasta llegar al resultado esperado.

También debe determinarse mediante pruebas el número de planchas adicionales que deben colocarse delante de la toma de succión de aire de circulación.

Ajuste de la cantidad de aire fresco

Para controlar la cantidad de aire fresco que se alimenta al horno, primero se debe determinar la cantidad màxima de solvente que es introducida dentro del proceso.

Se tiene que:

- G = Peso de la hoja hůmeda (recièn salida de 1 la barnizadora) en gramos/hoja.

L = Velocidad de producción del horno en hojas/hora.

Ejemplo:
$$G = 1408 \text{ g/hoja}$$

$$G = 1400 \text{ g/hoja}$$

L = 4500 hojas/hora

Basàndose en estos valores se calcula la cantidad de disolvente.

Esta cantidad de disolvente debe ser siempre menor a la cantidad màxima indicada en la placa de características, y a su vez depende de la capacidad màxima del ventilador de aire fresco, si la cantidad fuera mayor se debe disminuir la velocidad de producción del horno. Los valores de peso de las hojas no se pueden variar pues estan dados en su condición física y en el resultado del trabajo a realizarse.

La introducción del aire fresco al secador se efectúa forzadamente a través de un ventilador centrífugo con un sistema de ductos, en este ducto

se ha instalado un presostato; de producirse una falla en el ventilador del aire fresco durante el funcionamiento del horno, todo el sistema de calentamiento es desconectado automàticamente. Como con un solo ventilador se distribuye el aire fresco a la zona de calentamiento y a la zona de secado, se debe ajustar la cantidad de aire fresco que se enviarà a cada una de ellas.

La alimentación del aire fresco se efectúa a través de un diafragma de medición instalado en el ducto de unión dispuesto entre la câmara de combustión y el ventilador de aire caliente, y se controla por medio del diâmetro del disco intercalado en el diafragma. El diafragma de medición garantiza una mâxima precisión de ajuste de la cantidad de aire fresco alimentada.

El diafragma que se utiliza en este horno es para una cantidad màxima de disolvente de 80 Kg/hora y va intercalado en el ducto redondo de 280 mm de diâmetro.

La medición del aire fresco alimentado debe efectuarse al alcanzar el horno una temperatura de 320 - 330 F.

El diafragma para ductos de 280 mm es identificado como BDXG 1/1 tanto en la zona de calentamiento como en la de secado. Cuando sea necesario una cantidad de disolvente mayor, se utiliza ductos de 350 mm de diâmetro y el diafragma en estos casos es el BDXG 2/1.

Las figuras No. 26 y No. 27 permiten determinar el diàmetro "d" de las placas a instalar una vez conocida la diferencia de presión en el diafragma Δ p. Para medir la diferencia de presión se utiliza un manòmetro tubular en forma de "U".


La figura No. 26 es vălida para diafragmas BDXG 1/1 (diămetro del ducto : 280 mm) y la figura No. 23 para diafragmas BDXG 2/1 (diămetro del ducto: 350 mm) (2).

A continuación, se explicará la utilización de la figura No. 26 para el diafragma BDXG 1/1. Se pretende determinar el diametro del diafragma necesario para las siguientes cantidades de aire fresco:

Zona de calentamiento: Cantidad de aire fresco



3 = 1500 m /h.

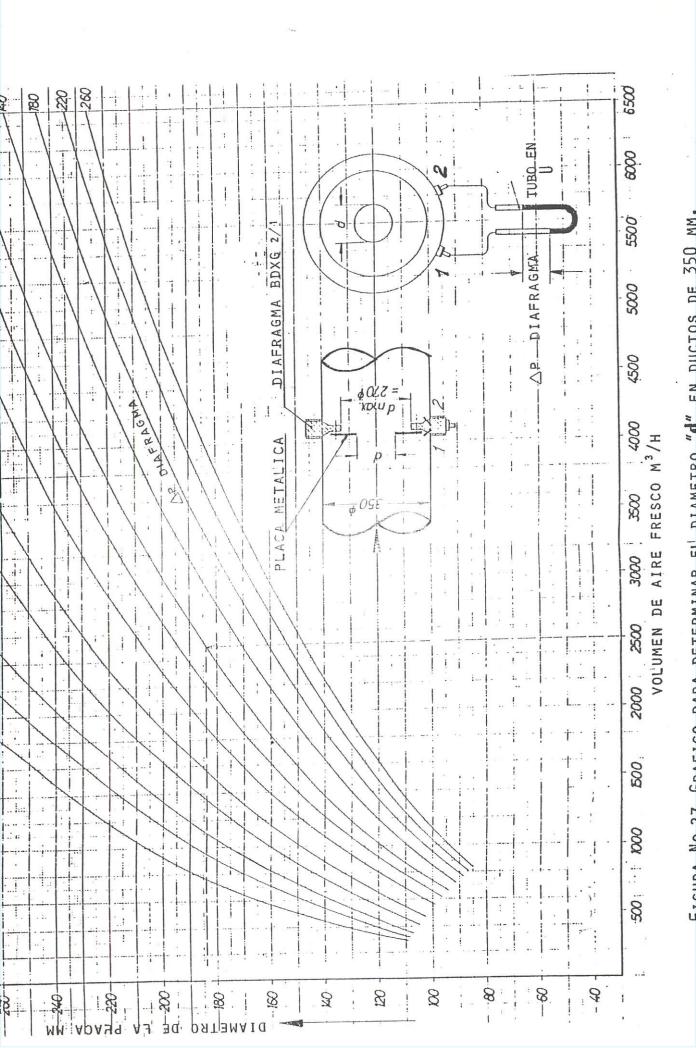

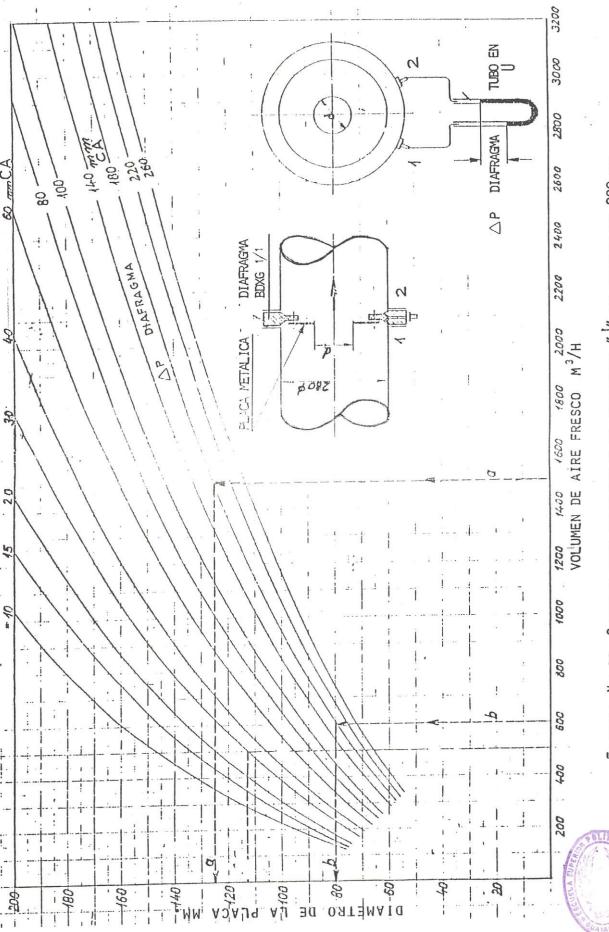


GRAFICO PARA DETERMINAR EL DIAMETRO "d" EN DUCTOS DE 280 MM. FIGURA No.26

Zona de secado: Cantidad de aire fresco

= 600 m / h.

Zona de <u>calentamiento</u>: El ventilador de aire fresco està concebido de forma que pueda calcularse una diferencia de presión de

180 mm CA = \triangle p diafragma

Partiendo de la cantidad de aire fresco deseada, 3 1500 m /h; en la figura No. 26 se va trazando una linea vertical hacia arriba -linea a - hasta la linea \triangle p diafragma = 180 mm CA. Desde el punto de intersección con la linea de presión, se traza una linea recta horizontal hacia la izquierda en cuyo extremo final se indica un diàmetro para el orificio de la placa "d" = 125 mm.

Una vez montada la placa de "d" = 125 mm se procede a la medición \triangle p diafragma, pudièndose comprobar que, en la mayoría de los casos, la diferencia de presión medida difiere de la presión supuesta \triangle p diafragma = 180 mm CA. De haber una variación de, por ejemplo: \pm 10 mm CA, en la figura No. 26 se puede comprobar por el proceso inverso al anterior, partiendo de "d" = 125 mm, que su intersección con 170 mm CA o 190 mm CA

corresponde a un caudal de aire fresco de 1450 y 3 1540 m /hora respectivamente. Esta diferencia en relación con la cantidad de aire fresco deseada de 3 1500 m /h es todavía admisible de modo que no es preciso modificar el diàmetro "d" de la placa. De encontrarse una diferencia mayor, se procede a aumentar el diàmetro del orificio de la placa para tomar nuevas mediciones (2).

Si la medición \triangle p = diafragma fue igual a 140 mm CA, en la figura con 1500 m /h se obtendra un diametro del orificio "d" = 133 mm. Y si la lectura hubiera sido \triangle p diafragma = 220 mm CA, sería preciso reducir el diametro del orificio a "d" = 119 mm. Al volver a medirse la diferencia de presión despues de modificar el diametro de la placa, en la mayoría de los casos se comprobara que ya no hace falta volver a corregir el diametro de la placa.

Zona de Secado: Una cantidad de aire fresco de 3 600m /h corresponde a la linea "b" trazada en la figura No. 26. Aplicando el mismo procedimiento anterior, se obtiene un diâmetro provisional de la placa "d" = 80 mm.

Partiendo, también en este caso, de una diferencia



de ± 50 m /hora en relación con la cantidad de aire fresco deseada, se llega a la conclusión de que es perfectamente admisible una tolerancia de 30 mm CA con respecto a la diferencia de presión. Solo hará falta modificar el diàmetro de la placa en el caso de ser las diferencias de mayor magnitud. (2)

Una vez ajustado todos los diâmetros de las placas, conviene realizar una medición de control para verificar si las cantidades de aire fresco son efectivamente alimentadas. Después del montaje definitivo de las placas con el diâmetro "d" correcto, en el anillo exterior de cada diafragma de medición se graba el diâmetro de la placa así como la cantidad de aire fresco ajustada para facilitar las operaciones de control y comprobación durante futuras revisiones.

Ajuste de la extracción del aire gastado

Para extraer el aire gastado se han dispuesto dos ventiladores de extracción, uno en la entrada y otro en la salida del horno secador. Estos ventiladores de extracción del aire estan concebidos de manera que aspiren un volumen de aire mayor que la cantidad de aire fresco

alimentada. Este aire adicional es aspirado desde la planta, de este modo, se evita que el aire caliente procedente del túnel de secado pueda salir al local.

El ventilador de extracción de la entrada va unido por su lado de succión con la campana de aspiración y con el túnel de secado. El aire gastado que sale de la entrada del túnel es aspirado a través de la campana de aspiración. De esta campana se aspira asimismo el aire de bloqueo procedente de la planta.

La mayor parte del aire gastado del túnel de secado, sin embargo, es extraído por aspiración directa en la entrada del horno. La compuerta instalada en el ducto de succión debe ajustarse de modo que, teóricamente, no salga aire caliente ni entre aire frío a través de la abertura transversal en la entrada del túnel por donde ingresan las làminas. En la práctica, este equilibrio teórico no puede obtenerse debido a la posición vertical de la abertura en la entrada del túnel. Por este motivo, la compuerta de succión se ajusta de manera que salga una cierta cantidad de aire caliente en la parte superior de la entrada y que entre un poco de aire frío en su



parte inferior. Se ha alcanzado un equilibrio pràctico en el momento en que la cantidad de aire caliente que sale por arriba sea aproximadamente igual a la cantidad de aire frio que entra en la parte inferior. El movimiento del aire en la apertura transversal del túnel de secado puede comprobarse con ayuda de un anemómetro (3).

3.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGULACION DÈ LA TEMPERATURA

La temperatura de los hornos debe ser controlada cuidadosamente para conseguir las condiciones de secado de cualquier material que se esté procesando.

Para conocer la temperatura del horno en un momento dado se tiene 2 termòmetros de 10" de diàmetro en la parte frontal del horno con bulbos remotos colocados uno en la zona de calentamiento y otro en la zona de secado.

Justamente bajo la ubicación de los quemadores, en la pared lateral del horno están instalados los registradores gráficos de temperatura. En ellos la temperatura se va graficando en una carta especial para un lapso de 24 horas. Por medio de

este gràfico de temperatura se puede analizar el comportamiento de los quemadores y la temperatura de secado durante cualquier procesamiento. Este registrador a su vez lleva incorporado el sistema de control neumàtico de temperatura.

En la figura No. 10 la curva representa un aumento de temperatura en la zona de secado, para corregir esta anomalía habrá que disminuir la temperatura requerida en el regulador neumàtico de temperatura de la zona de horneo, hasta nivelar la curva. Este problema puede presentarse cuando se varia la lectura real de los termómetros en el registrador o en la parte frontal del horno. Por eso es aconsejable comparar la lectura de los termómetros y registradores, con un termómetro especial para pruebas.

Regulación de la temperatura

Las zonas de calentamiento hay que ajustarlas a la temperatura de proceso que se necesita. Esto se realiza con el control neumàtico de temperatura. Ver figura No. 28.

Cada quemador o cada zona està equipada con un

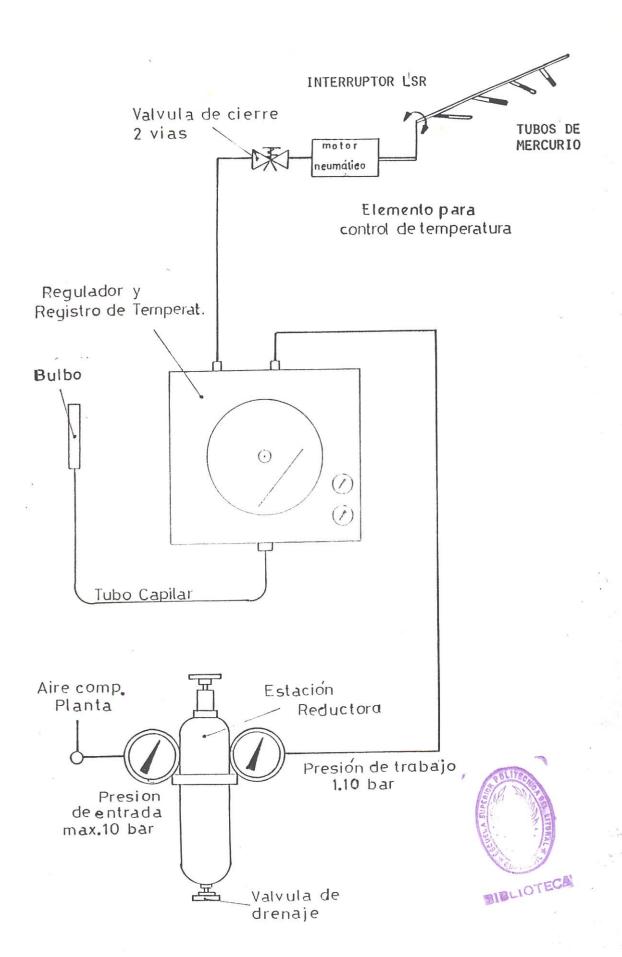


FIGURA No.28 CONTROL NEUMATICO DE TEMPERATURA

control separado compuesto de lo siguiente:

Un elemento de control neumâtico accionado por temperatura y un graficador de temperatura con su elemento o bulbo sensor. Marca Partlow modelo RFA.

Un elemento de control para controlar la temperatura, en este caso es un interruptor tipo LSR accionado por un motor neumático.

El funcionamiento de este regulador neumàtico se realiza de la siguiente manera: por medio del bulbo sensor a travès del tubo capilar, la temperatura en el horno de secado es transmitida al elemento de control donde es comparada con la temperatura requerida. Si este valor difiere del ajustado, el control del aparato actúa de manera que la temperatura alcance el punto de ajuste tan ràpido como sea posible. Bàsicamente el controlador envia una señal de presión (presión de salida) que mueve un motor neumàtico.

La presión de entrada al controlador es 1,1 bar.

En diferentes condiciones de temperatura la presión de salida se incrementa o disminuye haciendo mover la posición del pistón del motor neumàtico e indirectamente regula el flujo de

IBLIOTEGA .

calor.

El controlador actúa en acción reversa, es decir, la presión total de control (presión de entrada) 1,1 bar està disponible en la salida, cuando la temperatura en el horno està más baja que la temperatura requerida. La presión de salida se reduce a 0,2 bar cuando la temperatura del horno està por encima de la requerida. Si las temperaturas coinciden, la presión de salida serà de alrededor de 0,5 bar. La operación del controlador y la capacidad del quemador està combinada de manera que a una presión de control de 1,1 bar, el quemador funciona a plena capacidad (toberas 1 y 2 en fuego alto); con una presión de control de 0,2 bar el quemador sólo funcionarà con llama piloto. (4)

El aire comprimido para el funcionamiento del controlador es suministrado a travês de un filtro regulador, el consumo de aire de este controlador 3 es màximo 1 m /h

El interruptor LSR esta equipado con 4 tubos de mercurio montados en un eje. De acuerdo a la presión enviada por el controlador, el motor neumático por medio de una varilla gira este eje.

Los tubos de mercurio deben ser ajustados de tal manera que a una presión de aire de control de 0,2 bar el circuito de corriente en todos los tubos se interrumpa. A una presión de 1,1 bar, el circuito de corriente en todos los tubos de mercurio se cierra.

La presión de control que le corresponde a cada tubo es como sique:

- a 0,2 bar ; el circuito de todos los tubos està abierto.
- a 0,5 bar ; el circuito del primer tubo se cierra (fuego bajo tobera 1).
- a 0,7 bar ; el circuito del segundo tubo se cierra (fuego alto tobera 1).
- a 0,9 bar ; el circuito del tercer tubo se cierra (fuego bajo tobera 2).
- a 1,1 bar % el circuito de todos los tubos está cerrado (fuego alto tobera 2).

En la curva de la figura No. 11 la temperatura en la zona de horneo es menor que la requerida, por

lo tanto se debe aumentar la temperatura en el regulador neumàtico de la zona de horneo.

En las curvas de las figuras Nos. 12 y 13 se nota una disminución y un aumento de la temperatura en la zona de calentamiento respectivamente. El regulador neumàtico de temperatura deberà ajustarse para nivelar la curva a la tempertura requerida. Si el aumento de temperatura no es mayor de 10 F de la temperatura ideal de secado, es tolerable este margen; pero por un tiempo no mayor de 2 minutos antes de comenzar el proceso de secado.

En todos los casos anteriores de regulación de temperatura deberá obtenerse otra curva para observar las variaciones que ocurren al efectuar los cambios con los reguladores neumáticos.

En el control de proceso de secado no sólo es importante la temperatura obtenida sino también el funcionamiento de los quemadores, ya que de no regularse el funcionamiento de estos puede producirse una mala combustión. Como se explicó anteriormente el procedimiento de calentamiento del aire de circulación está estrechamente ligado con los gases de la combustión pues se produce una

mezcla entre ëstos y el aire de circulación, esto es calentamiento directo.


Si el quemador no està regulado en una perfecta combinación de aire de combustión y combustible se producirà hollin dentro del horno. Este hollin contamina el aire de circulación y se deposita en las làminas que se están procesando.

De acuerdo con esto se debe controlar no sòlo la temperatura sino también la forma como se quema el combustible.

Se analizarà el funcionamiento de los quemadores y la forma de ajustarlos para que el combustible sea quemado de la mejor manera, lo que ahorrarà energia y evitarà la contaminación del horno.

El quemador tipo SLE està compuesto de 2 toberas.

En cada una de ellas tiene una alimentación independiente de kerosene y aire comprimido. Una de las toberas cumple las funciones de quemador piloto, porque es aqui donde se inicia el encendido, en esta tobera van instalados los electrodos de alta tensión para el encendido. (Ver figura No. 29) Cada una de estas toberas tiene 2 pasos de combustión: la posición fuego bajo, en la

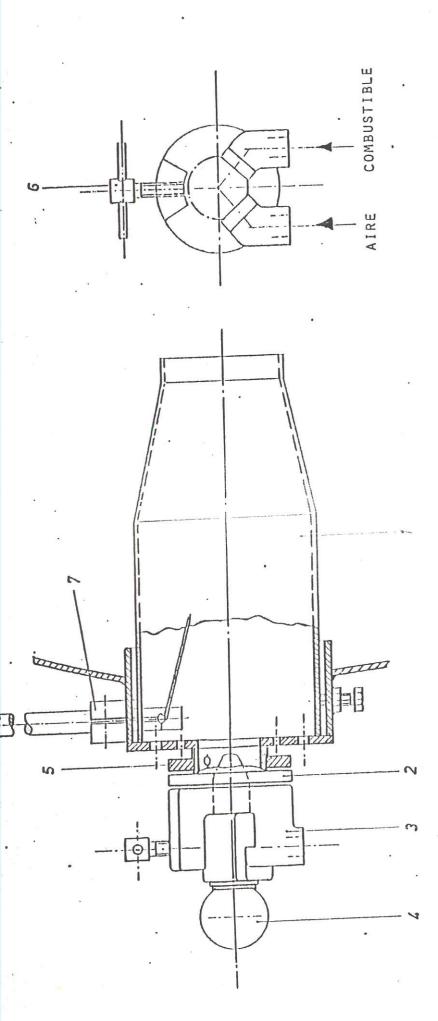

CARCAZA

COLLARIN DE SOPORTE

SOPORTE DE BOQUILLA

SOPORTE DE ELECTRODO

BOQUILLA

ANILLO REGULABLE PARA AIRE SECUNDARIO

PERNO DE SUJECION Q

ELECTRODO co

FIGURA NO.29 TOBERA QUEMADOR PILOTO

que se quema una cantidad de combustible minimo regulada para mantener la llama encendida. La posición fuego alto, en la cual se quema una mayor cantidad de combustible, casi a toda la capacidad de la tobera.

De acuerdo a lo anteriormente explicado, un quemador estarà disponible para efectuar 4 pasos de quema de combustible: primer paso, fuego bajo tobera 1 que corresponderia al encendido y llama piloto; segundo paso, fuego alto tobera 1; tercer paso, fuego bajo tobera 2; y, cuarto paso fuego alto tobera 2.

Los encendidos de cada uno de estos pasos se van haciendo gradualmente en secuencia por medio de contactos elèctricos en tubos de mercurio del interruptor LSR.

Las lineas de aire y combustible para cada tobera tienen instaladas vålvulas solenoides de cierre que desconectan toda alimentación cuando el sistema de calefacción se apaga (figura No. 30 posiciones 1 y 2).

A continuación en la linea de combustible està la vàlvula solenoide de regulación (figura No. 30 posición 3), la cual tiene un tornillo de

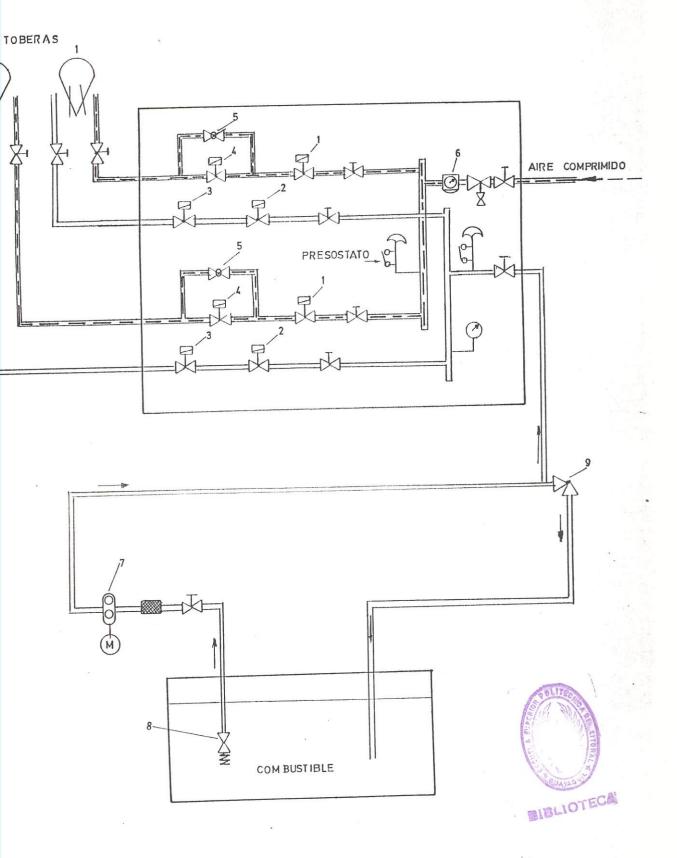


FIGURA NO.30 TABLERO DE CONTROL AIRE Y COMBUSTIBLE

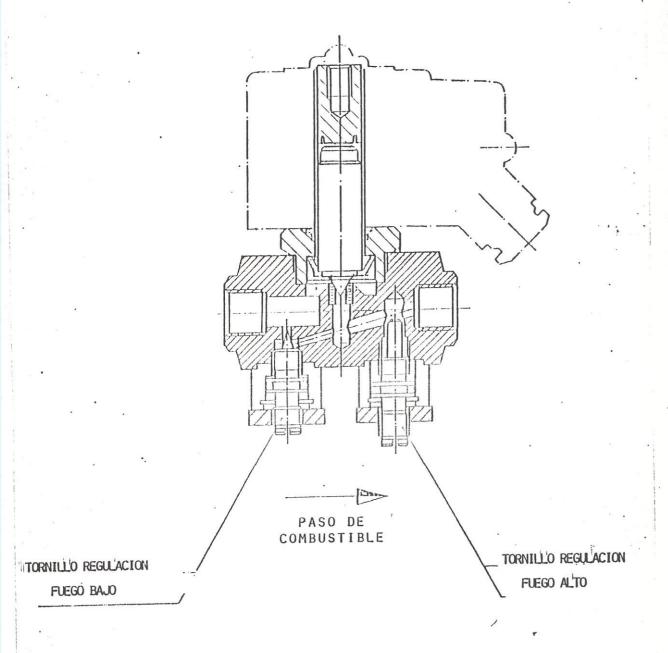



FIGURA NO.31 VALVULA SOLENOIDE PARA REGULACION DE COMBUSTIBLE

regulación para fuego bajo y un tornillo de regulación para fuego alto. Un detalle de esta vàlvula se puede ver en la figura No. 31.

En la linea de aire para controlar el flujo existe una vàlvula solenoide posición 4 figura No. 30 y una vàlvula de aguja posición 5 figura No. 30. Cuando se requiere mayor cantidad de aire, en fuego alto, la vàlvula solenoide se abre. Cuando la tobera està en fuego bajo esta vàlvula se cierra y el aire pasa por la tubería de desvio a travês de la vàlvula de aguja. Con esta vàlvula se controla la correcta cantidad de aire correspondiente para el flujo de combustible que se regulò en la vàlvula posición 3.

La boquilla de mezcla de combustible y aire (figura No. 32) tiene una tuerca regulable No. 3, variando la posición de esta tuerca la descarga del aire comprimido y en consecuencia la atomización del combustible puede modificarse.

Otro de los ajustes que debe hacerse al quemador es la entrada de aire secundario a la tobera, esto se realiza con un anillo roscado (figura No. 29 posición 5). Aflojando el anillo se aumenta el ingreso de aire secundario (aire del ambiente) que

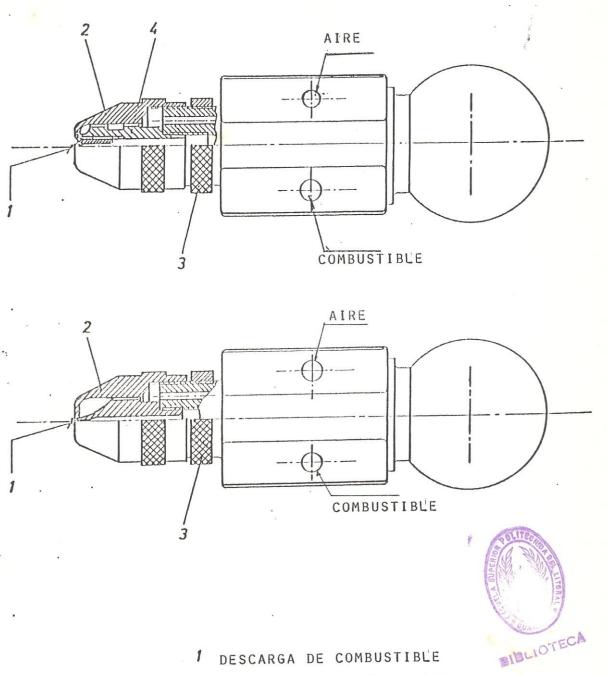

- 2 CAPERUZA CONTROL DE AIRE
- 3 TUERCA DE FIJACION
- 4 TUBO DE DESCARGA COMBUSTIBLE

FIGURA NO.32 BOQUILLA DE QUEMADOR

es succionado al interior de la câmara por la baja presión que ésta posee debido a su diseño.

Por medio de los controles descritos se deberá ajustar la co<mark>rr</mark>ecta mezcla de aire y combustible que producirá una llama azul de perfecta combustión y libre de hollin.

El aire comprimido requerido por el quemador, es suministrado por el sistema general de la planta y su presión de alimentación es de 6 bar. Un regulador de presión de aire se instala en la tubería de entrada para controlar el flujo de aire total (Figura No. 30 posición 6). La cantidad de aire comprimido es de 1,8 m /kg de combustible quemado.

Una bomba (figura No. 30 posición 7) suministra la cantidad de combustible que es succionado a travès de una vàlvula de doble bola (figura No. 550) posición 8) de un tanque de alimentación.

Una välvula angular de sobreflujo (figura No. posición 9) regula la presión de comb**ultible** necesaria 0,5 bar, el exceso es desviado por esta välvula por una tubería de retorno al tanque.

El diseño elèctrico està concebido de manera que primero deben funcionar los ventiladores de circulación de aire, el ventilador de aire fresco y los extractores para que entonces pueda ser energizado el tablero de los quemadores.

3.4. PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR EL TIEMPO DE SECADO.

El tiempo de secado es consecuencia inversa de la velocidad de trabajo de la màquina. Esto es, al aumentar la velocidad de producción disminuimos el tiempo de secado.

En ciertos barnices o tintas, según sus códigos de secado, deberán procesarse a menores temperaturas, pero por un tiempo mayor dentro del horno. Como se anotó anteriormente, esto puede corregirse disminuyendo la velocidad de la máquina que efectúa el recubrimiento de la lámina.

En el caso contrario, que se tratara de disminuir el tiempo de secado, según lo anterior, se debe aumentar la velocidad de producción de la maquina barnizadora o aplicadora de tinta.

En ciertos casos no es posible aumentar la

velocidad de producción por causas mecànicas de la maquinaria como: excesivo uso, falta de capacidad del motor en cuanto a potencia o velocidad final, cadenas o frenos con mucho desgaste. Además podrían presentarse problemas por el material a producir que tenga poco espesor en la làmina. Cuando esto ocurre una manera de solucionar este problema es disminuir la temperatura de calentamiento inicial para que la curva tenga mayor inclinación en la sección de calentamiento. En la curva de la figura No. 12 se ha disminuido la temperatura de la zona de calentamiento, por lo tanto el tiempo de secado efectivo ha disminuido.


CAPITULO IV

ANALISIS DE RESULTADOS CON LAS CURVAS DE TEMPERATURA

Cada vez que se ha obtenido una curva y de ésta se ha detectado los distintos problemas discutidos en el capítulo anterior, se hacen todas las correcciones necesarias y luego habrá de obtenerse otra curva donde aparecerán los cambios realizados y si se ha llegado a las condiciones aceptables de trabajo.

Debe recordarse que todas las mediciones o curvas deberán realizarse trabajando el horno a la misma velocidad antes y despues del cambio efectuado. Por este motivo habrá que fijarse primeramente la velocidad de producción del horno para el trabajo que se trate de controlar, sea este secado de barniz o tinta. Una vez realizados los cambios y obtenida la curva definitiva e ideal deberá archivarse anotando en ella todas las condiciones del horno y el trabajo a procesar.

En la figura No. 33 la curva No. 1 indica la curva ideal, la que servirà de patrón para efectuar los cambios. Esta representa un proceso en un horno con un túnel de secado de 22.5 metros y una velocidad de 4500 hojas/hora, el tiempo total necesario para el recorrido es 12 minutos. En un túnel distribuido en la forma

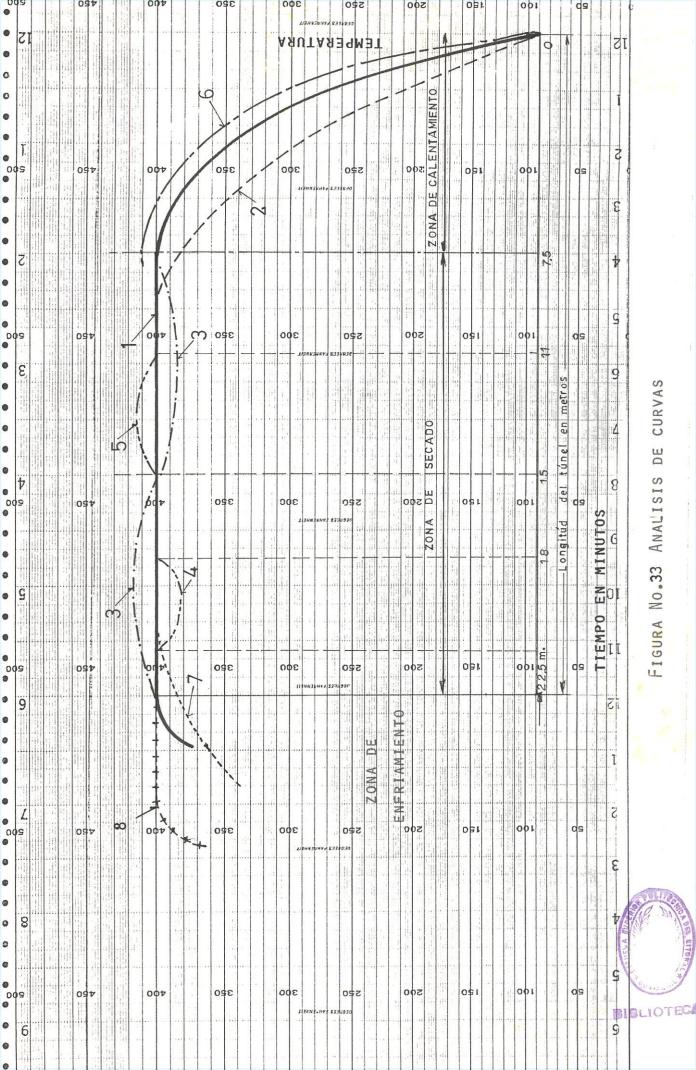

antes mencionada se obtiene pues un tiempo de calentamiento de 4 minutos y un tiempo de secado de 8 minutos.

Para la evaluación de los datos es conveniente anotar el largo del túnel debajo del tiempo de recorrido. En este caso el horno tiene 2 zonas de calentamiento y 7.5 metros iniciales corresponden a la longitud de la zona de calentamiento, los 15 metros restantes a la zona de secado. Esta anotación de la longitud del túnel es muy ventajosa ya que, con ayuda de la curva, permite determinar exactamente en que zona del túnel de secado se ha producido una perturbación.

En la curva No. 2, la temperatura de secado no ha sido alcanzada al cabo de 4 minutos. En este caso el regulador de la zona de calentamiento ha sido ajustado a un valor demasiado bajo. En consecuencia se volvió a ajustar el regulador neumàtico de temperatura para llegar nuevamente a la curva ideal.

En la curva No. 3, su primera parte coincide con la curva ideal pero ya en la zona de secado disminuye su temperatura, luego en la parte final su temperatura se eleva más alto que la curva ideal. En este caso la solución fue enviar mayor cantidad de aire caliente a la zona de menor temperatura y, o a su vez disminuir la

temperatura en la sección más alta disminuyendo su flujo de aire. Al realizar estos arreglos se logró la curva ideal.

En la curva No. 4 en la figura se observa una disminución de la temperatura entre los 18 y 21 metros. En este caso la solución consistió en abrir un poco las aberturas de las toberas de descarga de aire caliente en esa ubicación.

La curva No. 5 presenta un ligero aumento de temperatura entre los 11 y 15 metros del túnel. Las toberas sopladoras, en este caso, se cerraron ligeramente.

La curva No. 6 muestra un aumento de temperatura en la zona de calentamiento debido a un ajuste alto en el regulador neumàtico correspondiente. Cabe indicar que en estos casos es perfectamente admisible un breve sobreaumento de la temperatura y para muchos trabajos resulta muy conveniente aprovechar esta tolerancia. Se solucionò bajando la temperatura en el regulador neumàtico.

Según las normas de la Continental Can Company de U.

S.A., està permitido trabajar con una sobretemperatura

de + 10 F en la parte final de la zona de
calentamiento durante un màximo de dos minutos, a contar

desde el instante en que la temperatura sobrepase en 5 F

La curva No. 7 representa una disminución de temperatura antes que el proceso de secado se haya completado. Esto ocurre cuando existe una penetración de aire frio en la parte final del túnel.

Cómo se evitò esta penetración, cerrando la compuerta de la última toma de succión y al agregar planchas al tumbado de retorno. Si aún así la temperatura permanece baja se deberá abrir algo más las toberas de aire caliente en esta parte.

La curva No. 8 presenta un aumento en el tiempo de secado, se arregló aumentando la velocidad hasta lograr la curva ideal.

CAPITULO V

RECOMENDACIONES GENERALES

5.1 REVISIONES RUTINARIAS

Para que los procesos de secado tengan lugar sin problemas o alteraciones es preciso que el funcionamiento del horno y su sistema de calentamiento estè libre de fallas, se da una lista de revisiones que deben efectuarse continuamente para que esto ocurra.

Limpieza de filtro de aire, drenaje de aceite de estación reguladora de control neumàtico de temperatura, presión de salida 1,1 bar.

Drenaje de filtro de aire comprimido alimentación de quemador.

Funcionamiento detector de llama UV.

Mantener limpio el vidrio visor del detector UV.

Operación de varilla para movimiento de interruptor LSR.

Electrodos para encendido, cambiar o limpiar.

Cambiar filtro de combustible.

Chequear operación de interruptores de presión.

Bandas de ventiladores, agrietadas o sueltas

Comprobar los termòmetros y controladores con un termòmetro de pruebas.

Comprobar temperaturas de registrador de curvas con un termômetro de pruebas.

Emisión de humos por los extremos del horno.

Limpiar o cambiar boquillas de combustible.

Revisar deflectores de aire.

Limpieza de chimeneas.

Hojas caidas en el interior del horno que puedan afectar los flujos de aire.

Marcar y revisar la ubicación de compuertas y registros de aire.

5.2 SEGURIDAD

Para evitar posibles problemas de incendio o explosión en los sistemas del horno se han instalado los siguientes artefactos de seguridad:

Interruptor de presión para el ventilador de aire fresco, marca Honeywell, modelo C 6045 D, rango de trabajo 10 - 100 mm CA. Este interruptor se mantiene cerrado cuando el ventilador està en operación, cuando se detiene se abre y desconecta el circuito de control de los quemadores, apagando el horno en general. (5)

Interruptores de presión para el combustible y aire comprimido que se alimenta a los quemadores. Si la presión de combustible disminuye de 0,4 bar (por ejemplo: por problemas en la bomba o filtro) todo el circuito de control del quemador se desconecta. Lo mismo ocurre si la presión del aire se disminuye a menos de 4 bar.

Interruptores de presión para el ventilador de aire caliente de circulación y para el extractor de gases de solvente, si los ventiladores no giran desconectan los circuitos de los quemadores.

Termostato del limite màximo de temperatura, està instalado en cada zona del horno. El control de temperatura podría fallar y la temperatura del horno se incrementaría a limites peligrosos. Normalmente està ajustado para desconectar el quemador si la temperatura llega a 450 F.

Es importante el suministro de aire fresco al horno secador para seguridad de su funcionamiento por las siguientes causas:

- a) Algunas tintas y barnices necesitan oxígeno para su proceso de secado.
- Muchos de los solventes usados para hi 105 barnices son inflamables. Durante el proceso de secado estos solventes se evaporan en el túnel de secado y en contacto con el aire caliente forman una mezcla de vapores de solvente y aire. For razones de seguridad el porcentaje de concentración de solvente nunca debe sobrepasar el limite minimo de explosión. Por experiencias realizada por los fabricantes de lacas y barnices asume que el limite minimo es de 1,0% volûmen; en correspondencia con esto la mâxima concentración de solventes no debe ser más de 25 gramos por metro cúbico de aire fresco.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- American Can Company Operation Technology

 Metal, Manufacturing Standards No. 0 91 (USA:

 Manufacturing Standards Metal Packaging, March

 1984, 2 2.1 y 2 2.2 p.).
- 2.- LTG Lufttechnische Gmbh, LTG DryingTechnology (Stuggart, RFA: LTG, 1979).
- 3.- SNYDER, JOHN C., Facilities Engineering (Fairlawn, N. J., USA, June 1982).
- 4.- The Partlow Corporation, Instruction Recording Model RFA Bulletin 502 -I (USA, Partlow, Revised 5-78).
- 5.- Honeywell, 0477R5 NE Bulletin (Netherland, Honeywell, 1979).

